

# **POWERMATIC®**

## **PM1000**

## **Циркулярная пила**

**GB**

**Operating Instructions**

**D**

**Gebrauchsanleitung**

**F**

**Mode d'emploi**

**RUS ✓**

**Инструкция по  
эксплуатации**

**EAC**

**Артикул: 1791000-RU**

**1791000-3RU**



JPW Industries Inc  
427 New Sanford Road, LaVergne, Tennessee, USA, 37086

Сделано на Тайване

2023-06

**Уважаемый покупатель,**

Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив оборудование марки Powermatic! Данная инструкция была составлена для владельцев и пользователей **циркулярной пилы PM1000**, чтобы обеспечить безопасность во время сборки, работы и технического обслуживания. Внимательно прочитайте и уясните для себя информацию данной инструкции и прилагаемых документов. Для максимально продолжительной эксплуатации и высокой производительности станка советуем тщательно ознакомиться с инструкцией и строго следовать ее предписаниям.

## **Содержание**

1. Технические характеристики
2. Техника безопасности
  - 2.1. ВНИМАНИЕ опасности
3. Установка и монтаж
  - 3.1 Комплект поставки
    - 3.1.1 Содержимое упаковок
    - 3.1.2 Фурнитура
  - 3.2 Инструменты, необходимые для сборки
  - 3.3 Распаковка и очистка
  - 3.4 Установка штурвалов и крюков для хранения упора
  - 3.5 Установка расширений стола
  - 3.6 Выравнивание расширения стола
  - 3.7 Рейки и параллельный упор
  - 3.8 Кронштейн выключателя
  - 3.10 Крышка двигателя
  - 3.11 Вставка стола
  - 3.12 Установка и замена пильного диска
  - 3.13 Расклинивающий нож
  - 3.14 Противоударные защелки
  - 3.15 Защитный кожух пильного диска
  - 3.16 Пылесборник
4. Электрическое соединение
  - 4.1 Инструкции по заземлению
  - 4.2 Сброс перегрузки
  - 4.3 Магнитный выключатель и ключ безопасности
5. Регулировка
  - 5.1 Инструменты необходимые для регулировки
  - 5.2 Регулировка параллельного упора
  - 5.3 Механизм подъёма/наклона пильного диска
  - 5.4 Упор для пилиния под углом
    - 5.4.1 Установка угла распила
    - 5.4.2 Установочные пазы
    - 5.4.3 Выдвижная пластина
    - 5.4.4 Калибровка
  - 5.5 Регулировка ограничителя наклона пильного диска
    - 5.5.1 Регулировка ограничителей наклона до 45 ° и 90 °
  - 5.6 Регулировка расклинивающего ножа
    - 5.6.1 Боковое выравнивание
    - 5.6.2 Выравнивание зазора пильного диска
  - 5.7 Выравнивание пильного диска относительно стола
  - 5.8 Регулирование ремня
    - 5.8.1 Натяжение ремня
    - 5.8.2 Замена ремня
  - 5.9 Замена вала/подшипников вала
6. Работа
  - 6.1 Предотвращение отскока заготовки назад
  - 6.2 Продольное пилиение
  - 6.3 Деление

- 6.4 Торцевание
- 6.5 Наклон и Операции распиливания под различными углами до 45 °
- 6.6 Пазование
- 7. Техническое обслуживание
  - 7.1 Очистка
  - 7.2 Смазка
  - 7.3 Прочее
- 8. Поиск и устранение неисправностей циркулярной пилы PM1000

**Гарантийные обязательства JET:**

Гарантийный срок 2 (два) года исчисляется с даты продажи. Датой продажи является дата оформления товарно-транспортных документов и/или дата заполнения гарантийного талона.  
Гарантийный, а так же негарантийный и послегарантийный ремонт производится только в сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне, или авторизованных сервисных центрах.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель.....PM1000

Артикул:

Пила с 50" Асси упором и системой направляющих .....	1791000-RU (230В)
Пила с 50" Асси упором и системой направляющих .....	1791000-3RU (400В)

Двигатель и электрические детали:

Тип двигателя.....	полностью закрытый обдуваемый вентилятором, асинхронный, с конденсаторным пуском
Потребляемая (выходная) мощность .....	2,0 (1,5) кВт
Кол-во фаз.....	одна
Напряжение.....	230В
Частота.....	50Гц
Номинальный ТПН (ток полной нагрузки).....	10 А
Частота вращения двигателя.....	2850 об/мин

Тип двигателя.....	полностью закрытый обдуваемый вентилятором, асинхронный
Потребляемая (выходная) мощность .....	3,0 (2,2) кВт
Кол-во фаз.....	три
Напряжение.....	400В
Частота.....	50 Гц
Номинальный ТПН (ток полной нагрузки).....	4.5 А
Частота вращения двигателя.....	2850 об/мин

Тип ремня двигателя.....	поликлиновой ремень
Переключатель Вкл/Выкл.....	Магнитный, нажимная кнопка с магнитным ключом безопасности
Реле перегрузки.....	Для 2HP,NHD пускателъC-09D <sub>10</sub> ,1Ph,Реле перегрузкиNTH-11(диапазон уставок:8~11), Установлен на уровне 10A
Реле перегрузки .....	Для 3HP,NHDпускатель C-09D <sub>10</sub> ,3Ph,Реле перегрузкиNTH-5 (диапазон уставок:3.8~5), установлен на уровне 5A
Частота вращения двигателя.....	2850 об/мин
Сетевой шнур.....	H05VV-F 3G 1.0мм <sup>2</sup> , 6 ft. (183 см) для 1-фазного
Сетевой шнур.....	H07RN-F 4G 1.0мм <sup>2</sup> , 6 ft. (183 см) для 3-фазного
Установленная сетевая вилка.....	да
Уровень шума.....	.80 дБ при 30 " (762 мм) от диска, без нагрузки

Вал и пильный диск\*:

Диаметр пильного диска.....	10" (254мм)
Диаметр вала.....	5/8" (15.88мм)

Диаметр проставочной втулки.....	1-11/64" (30мм)
Частота вращения вала.....	4200 об/мин
Блокировка вала.....	да
Поставляемый гаечный ключ вала.....	комбинированный 17 / 27 мм
Макс. глубина пропила под углом 90 °.....	3-1/8" (76 мм)
Макс. глубина пропила под углом 45 °.....	2-1/8" (54 мм)
Макс. продольный пропил справа от диска .....	52" (1320 мм)
Макс. продольный пропил слева от диска .....	12" (305 мм)
Макс. ширина пазовального диска Dado.....	13/16" (20.6 мм)
Макс. диаметр пазовального диска Dado.....	.8" (200 мм)
Подъем диска за один оборот штурвала .....	19/64" (7.5мм) для 90°; 1/16" (1.7 мм) для 45°
Угол наклона диска.....	влево, от 0 до 45 °

\*пильный диск поставляется

#### Основные материалы:

Основной стол.....	отшлифованный чугунный
Расширения.....	отшлифованный чугунный
Цапфа.....	чугун
Закрытый корпус.....	сталь

#### Стол:

Размеры основного стола (ДхШ).....	.508 x 686 мм
Размеры стола с расширениями (ДхШ).....	1016 x 686 мм
Макс. высота пильного диска над поверхностью стола.....	305 мм
Высота стола от пола, приблизительная .....	870 мм
Т-образный паз упора для пиления под углом(ДхШ).....	два 19 x 10 мм
Скошенный край.....	передний

#### Размеры:

Площадь под станок (ДхШ ).....	23" x 24-1/2" (584 x 622 мм)
Габаритные размеры упаковочной коробки (только корпус) (ДхШхВ).....	775 x 700 x 1115 мм
Габаритные размеры в полностью собранном виде, с установленными принадлежностями (ШхДхВ): С 52" направляющими.....	1092 x 2108 x 1117 мм
Пылесборник:	

Диаметр двух наружных штуцеров для сбора пыли.....	100 мм / 60мм
--	---------------

#### Вес:

Только пила (Нетто).....	131 кг
Пила в сборе с 52" направляющими рейками и параллельным упором .....	152 кг

Д=длина; Ш=ширина; Г=глубина; В=высота



#### **Внимание!**

Спецификация данной инструкции является общей информацией. Данные технические характеристики были актуальны на момент издания руководства по эксплуатации. Компания JPW Tools AG, оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации без уведомления потребителя. Монтаж, наладка, регулировка и техническое обслуживание оборудования осуществляются покупателем.

## **2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

Техника безопасности включает в себя также соблюдение инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, предоставленные изготовителем.

Всегда храните инструкцию, предохраняя ее от грязи и влажности, передавайте дальнейшим пользователям.

Ежедневно перед включением пилы проверяйте функционирование необходимых защитных устройств.

Установленные дефекты пилы или защитных устройств необходимо незамедлительно устранить с помощью уполномоченных для этого специалистов.

Не включайте в таких случаях пилу, выключите ее из эл. сети.

Применяйте необходимые согласно предписаниям средства личной защиты.

Надевайте плотно прилегающую одежду, снимайте украшения, кольца и наручные часы.

Если у Вас длинные волосы, надевайте защитную сетку для волос или головной убор.

Для работы с пильным диском надевайте рабочие перчатки.

Проверьте пильный диск на наличие трещин или отсутствие зубов. Не используйте треснувший или тупой, или с отсутствующими пильными зубами, пильный диск.

Убедитесь, что пильный диск надежно зафиксирован фланцем и затянут гайкой.

Если вы производите замену пильного диска, то обращайте внимание на то, чтобы разводка зубьев пилы была не уже, а пильный диск не шире толщины расклинивающего ножа.

При работе с длинными заготовками используйте соответствующие удлинения стола, роликовые опоры.

Перед началом работы проверьте правильное направление вращения пильного диска.

Пильный диск должен достичь максимального числа оборотов, прежде чем начать пиление.

Не допустима остановка пильного диска путем бокового нажатия.

Избегайте обратного удара заготовки.

Всегда применяйте расклинивающий нож и защитный кожух пильного диска.

Расстояние между пильным диском и расклинивающим ножом должно составлять от 2 до 7 мм.

При пилении круглых заготовок закрепляйте заготовку от проворачивания. При пилении больших заготовок применяйте соответствующие вспомогательные средства для опоры.

Следите за тем, чтобы все заготовки были надежно закреплены во время работы, и было обеспечено их безопасное движение.

Никогда не удерживайте заготовку просто руками.

Поперечные распилы выполняйте только с помощью упора.

Никогда не хватайтесь за врачающийся пильный диск.

При продольном пилении коротких заготовок (меньше чем 120 мм) применяйте толкатель.

Поперечную распиловку проводите только с применением подвижных салазок и торцевого упора.

Никогда не пилите одновременно несколько заготовок, а также связок из нескольких деталей.

Следите за тем, чтобы отпиленный материал не был захвачен зубьями пильного диска и отброшен вверх.

Использование пазовых фрез, а также пильных дисков для выборки пазов, недопустимо.

Не применяйте циркулярную дисковую пилу для выбора шпунтов, нарезания пазов и шлицов

Не используйте станок в целях, для которых он не был сконструирован, не применяйте, например, циркулярную пилу для вырезки сучков.

Отпиленные, закрепленные заготовки удалайте только при выключенном моторе и полной остановке пильного диска.

Следите за тем, чтобы вентиляционные пазы мотора были всегда чистыми и открытыми. Устанавливайте пилу таким образом, чтобы оставалось достаточно места для обслуживания и для подачи заготовок.

Обеспечьте хорошее освещение.

Следите за тем, чтобы пила была надежно закреплена на ровной поверхности.

Следите за тем, чтобы электропроводка не препятствовала рабочему процессу и, через нее нельзя было споткнуться.

Держите рабочее место свободным от посторонних предметов.

Не оставляйте без присмотра включенный станок, всегда выключайте его, прежде чем покинуть рабочее место.

Не используйте пилу во влажных помещениях, не оставляйте её под дождем.

Не используйте станок вблизи горючих жидкостей или газов. Обычное искрение щеток может привести к возгоранию.

Следите за соблюдением мер по противопожарной безопасности, например наличие огнетушителя на рабочем месте.

Следите за тем, чтобы не образовывалась большая концентрация пыли – всегда применяйте соответствующую вытяжную установку. Древесная пыль может быть взрывоопасной и опасной для здоровья

Перед работой удалите из заготовки гвозди и другие инородные тела.

Необходимо соблюдать указания о мин. и макс. размерах заготовок.

Не перегружайте станок – он будет лучше и дольше работать, если Вы будете применять его в соответствии с его мощностью.

Стружку и части заготовок удалайте только при выключенном станке.

Никогда не переносите режущий инструмент над сетевым проводом, и не тяните за него, для того, чтобы вытащить штекер из розетки. Держите сетевой провод подальше от нагревательных элементов, масла и острых кромок.

Работы по электрике станка должны выполняться только квалифицированными электриками.

Удлинительный кабель всегда отматывайте от барабана полностью.

Немедленно заменяйте поврежденный сетевой кабель.

Никогда не используйте пилу, если возникли проблемы с выключателем.

Убедитесь, что станок заземлен.

Все работы по установке, монтажу, чистке должны производиться только после отключения станка из эл. сети.

Нельзя применять пильные диски из быстрорежущей стали (HSS).

Поврежденные диски немедленно замените.

Изоштатый вкладыш стола немедленно замените.



## Внимание!

### 2.1. Опасности

Даже при правильном использовании пилы остаются приведенные ниже опасности.

Опасность ранения свободно вращающимся пильным диском.

Опасность из-за излома пильного диска.

Опасность ранения отлетевшими частями заготовок.

Опасность от шума и пыли.

Обязательно надевайте средства личной защиты (защита глаз, ушей и дыхательных путей).

Применяйте вытяжные установки!

Опасность удара током, при неправильной прокладке кабеля.

## 3. УСТАНОВКА И МОНТАЖ

### 3.1 Комплект поставки

#### 3.1.1 Содержимое упаковки

- 1 Корпус пилы
- 1 Защитный кожух в сборе, исполнение со знаком CE(A) (не показан)
- 1 Упор для пиления под углом до 45°(B)
- 1 Расклинивающий нож CE(D)
- 1 Ключ для снятия пильного диска (E)
- 2 Крюк хранения упора (F)
- 1 Толкатель(G)
- 2 Ручка (H)
- 2 Ручка (I)
- 2 Штурвал (J)
- 1 Крышка двигателя (K)
- 1 Расширение – левое (L)
- 1 Расширение – правое (M)
- 1 Вставка стола - (N)
- 1 Низкопрофильный расклинивающий нож - (P)
- 1 Фурнитура
- 1 Инструкция по эксплуатации и руководство по запасным частям



Рис. 1

### 3.1.2 Фурнитура (рис. 2)

- 6 Шестигранный винт с головкой, M10x35 (HP-1)
- 6 Стопорная шайба, M10 (HP-2)
- 6 Плоская шайба, M10 (HP-3)
- 4 Винт с полуокруглой головкой под торцовый ключ, M6x16 (HP-4)
- 4 Стопорная шайба, M6 (HP-5)
- 4 Плоская шайба, M6 (HP-6)
- 3 Винт с плоской головкой под торцовой ключ, M6x10 (HP-7)

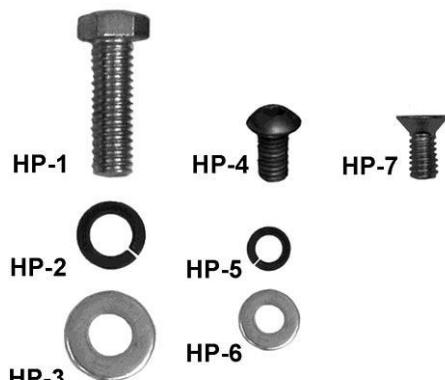


Рис. 2



Примечание:

Параллельный упор, направляющие рейки (с крепежом для установки - внутри прямоугольного профиля), поставляются в отдельных коробках.



Внимание!

Прочтите и поймите всю инструкцию по сборке прежде, чем начать монтаж. Пила должна быть отключена (выдерните вилку из розетки!) от питания во время монтажа. Не знание инструкции может вызвать серьезное повреждение!

### 3.2 Инструменты, необходимые для сборки

Шестигранный ключ - 3 и 4 мм  
Гаечный ключ - 14 и 17мм  
Отвёртка с крестовыми шлицами  
Уровень  
Резиновый молоток (или молоток с деревянной колодкой)



Примечание:

Комплект трещоточных/торцевых гаечных ключей может ускорить время сборки. Могут понадобиться

дополнительные инструменты для сборки упора и реек - смотрите руководство к параллельному упору Accu.

### 3.3 Распаковка и очистка

Удалите все содержимое из упаковочной коробки. Выньте детали находящиеся внутри корпуса. Не выбрасывайте коробку или упаковочный материал, пока пила не будет собрана, и не будет работать удовлетворительно.

Сравните содержимое контейнера со списком деталей в разделе комплект поставки, и убедитесь, что все детали целы. Об отсутствующих частях, если таковые имеются, Вы должны сразу сообщить Вашему продавцу.

Прочтайте инструкцию полностью для монтажа, технического обслуживания и техники безопасности.

1. Отвинтите пилу от поддона.
2. Аккуратно поставьте пилу с поддона на пол.  
Станок должен быть установлен в помещении с прочным, ровным полом, хорошей вентиляцией и достаточным освещением. Оставьте достаточно места вокруг станка для крепления чугунных расширений стола, направляющих параллельного упора и общего технического обслуживания.  
Открытые металлические поверхности, такие как чугунный стол и расширения, получили защитное покрытие на заводе. Оно должно быть удалено мягкой тканью, смоченной керосином. Не используйте ацетон, бензин или растворитель для лаков для этой цели. Не используйте растворители на пластмассовых деталях, и не используйте абразивные материалы, потому что они могут поцарапать поверхность.

### 3.4 Установка штурвалов и крюков для хранения упора

Рис. 3.

1. Установите штурвалы (J, рис. 3) на оси механизма наклона и подъема, как показано на рисунке. Поставьте втулку штурвала на цилиндрический штифт на оси, затем закрепите, завинчивая фиксирующую ручку (H).
2. Установите ручку (I) на каждый штурвал, используя 14 мм гаечный ключ, чтобы затянуть её.
3. Установите крюки хранения упора (F) с помощью двух винтов с полуокруглой головкой и шайб (HP-4/5/6). Крюки используются для хранения параллельного упора Accu, когда он не в работе.
4. Наклоните ось, используя правый штурвал, и уберите пенопластовый упаковочный материал вокруг двигателя.



Рис. 3

### 3.5 Установка расширений стола

Рис. 4.

1. Прикрепите расширение к основному столу. Есть левое и правое расширение - убедитесь, что бы скошенный край расширения с основным столом пилы были на одном уровне. Используйте три винта, стопорные шайбы и плоские шайбы (HP-1/2/3). Слегка закрепите винты 17мм гаечным ключом.

(Совет по сборке: Если вы делаете это без помощника, поднимите расширение вертикально к краю стола. Установите центральный винт и шайбу, и закрепите. Затем, поверните расширение параллельно основному столу, чтобы вставить оставшиеся два винта).

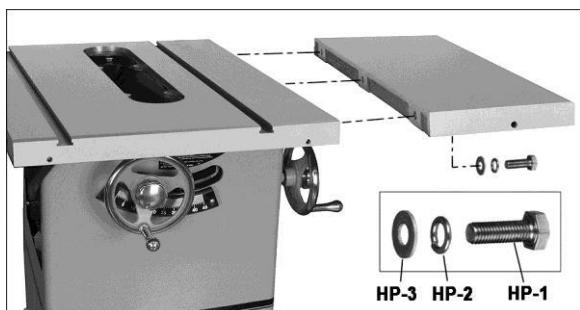


Рис. 4

2. Повторите эти действия для противоположного расширения. Слегка подтяните винты.
3. Передний край расширения должен быть на одном уровне с передним краем стола пилы. В случае необходимости легонько постучите по переднему краю расширения резиновым молотком, чтобы поставить его заподлицо. См. Рис. 5.



Рис. 5

### 3.6 Выравнивание расширения стола

Рис. 6.

Выровняйте расширение с основным столом пилы используя уровень. Металлический уровень идеально подойдет, также можно использовать тщательно подогнанные доски.



Рис. 6

1. Сместите расширение так, чтобы оно было немного выше поверхности основного стола.
2. Начните затягивать три винта (17 мм гаечным ключом) под расширением, которые крепят его к основному столу. Немного затяните их, достаточно чтобы удерживать расширение на месте, но в то же время свободно, чтобы изменить высоту расширения нажав на него.
3. Положите уровень (рис. 6) вдоль основного стола и расширения, располагая его за пределы края заготовки, как показано на рисунке.
4. Передвиньте уровень в несколько точек вдоль расширения, продолжая подталкивать расширение, выравнивая его со столом. Как только каждая область расширения становится вровень со столом, затяните винт под этой областью. Продолжайте, пока все три винта не будут полностью затянуты.



#### Примечание:

Удостоверьтесь, что передний край расширения остается на одном уровне с передним краем стола.

5. Повторите эти шаги для противоположного расширения.

### 3.7 Направляющие рейки и параллельный упор

Расширения выровнены со столом, направляющие и упор для заготовки теперь могут быть установлены на пилу. Обратитесь к инструкции по установке Accu® Упор №M-2195075Z, которая поставляется с упором.

#### ВНИМАНИЕ!!!

Крепеж для установки направляющих реек находится внутри прямоугольного профиля с заглушками «Powermatic» на торцах.



#### Примечание:

Кронштейн выключателя должен быть установлен на передней направляющей, перед установкой направляющей трубы. Следуйте инструкциям в разделе 3.8, а затем установите трубу направляющей.

### 3.8 Кронштейн выключателя

Рис. 7.

После того, как передняя направляющая установлена, закрепите кронштейн выключателя тремя винтами с плоской головкой (HP 7).

Установите направляющую трубу к передней направляющей, смотрите инструкцию в руководстве упора Accu.

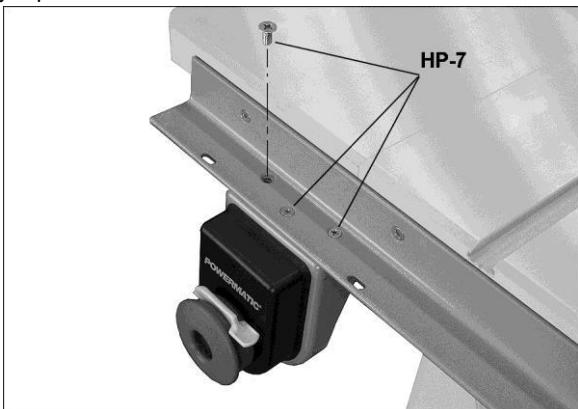


Рис. 7

### 3.10 Крышка двигателя

Рис. 8.

Со стороны двигателя вставьте шарнирные штифты, через петли в крышке двигателя внутрь втулок на корпусе пилы. Закройте крышку двигателя, пока она не защёлкнется на затвор, расположенный на пиле.



#### Примечание:

Механизм затвора может потребовать незначительной регулировки, для обеспечения надлежащего выравнивания.

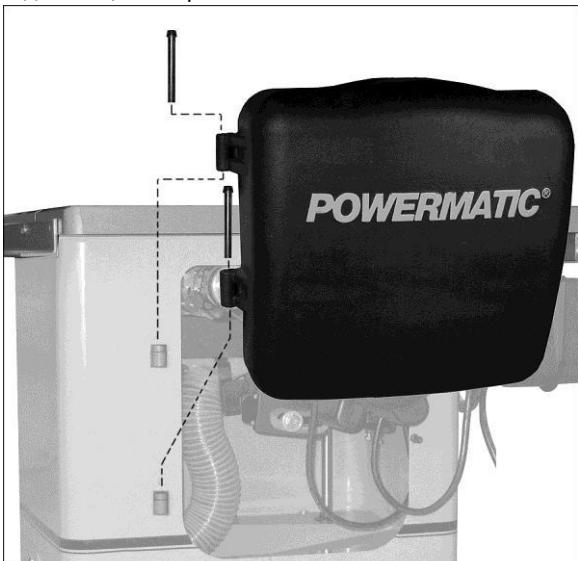


Рис. 8

### 3.11 Вставка стола

Рис. 9.

Опустите вставку в отверстие стола. Убедитесь, что вставка находится на одном уровне с поверхностью стола, прислоняя уровень поперек неё в различных точках. Если вставка находится не ровень по всей её длине, поверните любой из шести установочных винтов, чтобы поднять или опустить эту область вставки.

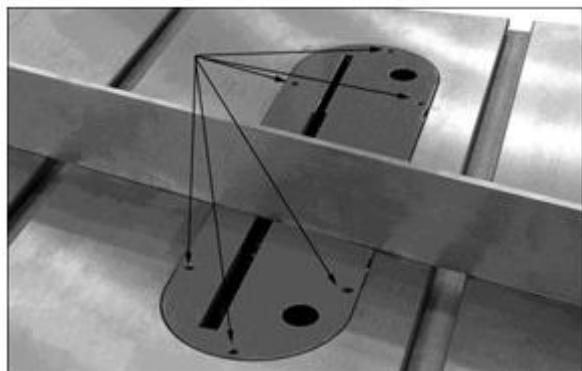


Рис. 9



#### Примечание:

Если при опускании пильного диска, точки на противоударных защелках зацепляются в месте соединения между столом и вставкой стола, немного поднимите эту область вставки, выше основной поверхности стола.

### 3.12 Установка и замена пильного диска



#### Внимание!

Будьте осторожны при работе с или около острого пильного диска пилы, чтобы избежать травм!

Рис. 10 и 11.

1. Отключите станок от источника эл.питания.
2. Поднимите пильный диск на полную высоту и установите положение наклона на 0 ° Уберите вставку в столе.
3. Поверните ось, остановив паз (C) напротив штока.
4. Нажмите кнопку на штоке блокировки вала (C) в направлении, указанном стрелкой, чтобы шток вошёл в отверстие на оси (C). После этого открутите гайку (A) на оси, ослабив ключом, как необходимо.
5. Снимите фланец(B).
6. Установите пильный диск убедившись, что зубья диска в правильном направлении.
7. Поставьте фланец (B) и закрутите гайку (A).
8. Нажмите кнопку на штоке блокировки вала (C) и затяните гайку (A) гаечным ключом.
9. Поставьте пильный диск на необходимую для пиления высоту.

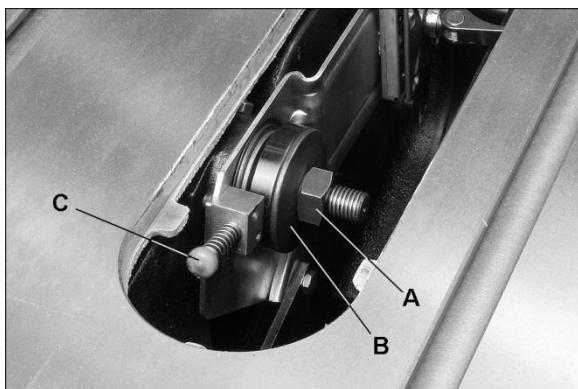


Рис. 10

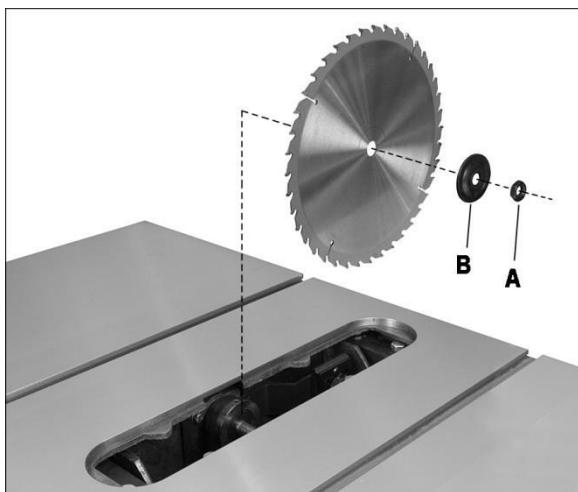


Рис. 11

### 3.13 Расклинивающий нож (исполнение для США)

Рис. 12.

Для установки расклинивающего ножа:

1. Уберите вставку стола.
2. Поднимите пильный диск на полную высоту и установите положение наклона на  $0^\circ$ .
3. Оттяните быстрый зажим с ручкой (G, рис.12) в положение разблокировки. Зажимная пластина (F) подпружиненного типа отойдет от зафиксированной пластины (E) оставив зазор.

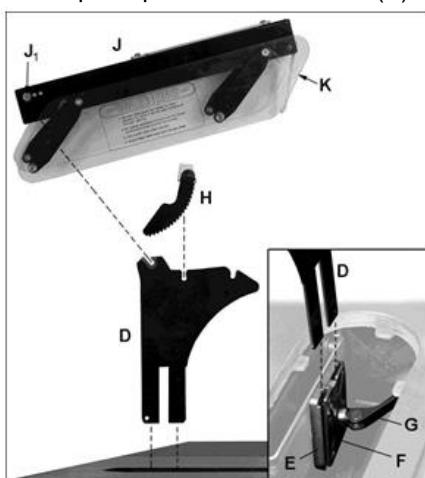


Рис. 12

4. Вставьте зубцы расклинивающего ножа (D) в зазор между фиксированной пластиной (E, рис. 12) и зажимной пластиной (F), надавите на расклинивающий нож вниз, до упора.
5. Приведите быстрый зажим с ручкой в заблокированное положение.
6. Расклинивающий нож должен быть параллелен пильному диску. См. раздел 5.6 для контроля и регулировки.



#### Примечание:

Также поставляется низкопрофильный расклинивающий нож, для проведения несквозных пропилов на циркулярной пиле.

### 3.14 Противоударные защелки

Рис. 12.

1. Установите вставку стола в стол.
2. Расположите противоударные защелки в сборе (H), как показано на рис. 12; наклонная сторона передней части блока защелок обращена к передней части пилы.
3. Опустите собранные защелки на центральный паз расклинивающего ножа, с защелками, охватывающими нож с двух сторон. Нажмите и удерживайте кнопку на блоке защелки (на противоположной стороне, что показано на рис. 12), и опустите блок защелки вниз, пока он надежно не зафиксируется в пазе.
4. Позвольте защелкам свободно упасть на стол.

### 3.15 Защитный кожух пильного диска (исполнение для США)

Рис. 12.

1. Нажмите и удерживайте кнопку (J<sub>1</sub>) на заднем конце защитного кожуха.
2. Опустите защитный кожух (J) вниз под углом, как показано на рисунке, пока штифт не войдет в задний паз расклинивающего ножа, затем опускайте переднюю часть защитного кожуха, пока она должным образом не зафиксируется и не будет параллельна поверхности стола.
3. Отпустите кнопку (J1). Прозрачные листы защитного кожуха (K) должны свободно упасть на стол.
4. Поднимите смонтированный защитный кожух, чтобы проверить правильность размещения.



### Примечание:

Прозрачные листы кожуха могут удерживаться в поднятом положении, для этого поднимите их вверх и вперед.



### Внимание!

Задний кожух и защелки в сборе должны быть надежно установлены, а листы должны касаться стола, перед началом работ по сквозному пилению.

Фиксированная и прижимная пластины (E/F, рис. 12) отрегулированы на заводе, и дополнительная регулировка защитного кожуха пильного диска и расклинивающего ножа в сборе не требуется. Тем не менее, правильное выравнивание является очень важным. Перед работой с циркулярной пилой прочтите раздел 5.6 - Выравнивание расклинивающего ножа, для проверки и последующей процедуры регулирования, если это необходимо.

#### 3.16 Пылесборник

Использование системы сбора пыли (не входит в комплект) настоятельно рекомендуется во время работы на циркулярной пиле. Это поможет сдерживать цех в чистоте, а также предотвратить возможные проблемы со здоровьем из-за вдыхания пыли.

Подсоедините шланг сбора пыли к 100мм штуцеру для пыли у основания пилы, и закрепите с помощью проволочного хомута для шланга (не входит в комплект).

### 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Циркулярная пила PM1000 рассчитана для напряжения в 230В для однофазного и напряжения 400В для трехфазного. Циркулярная пила поставляется с вилкой, предназначеннной для использования в сетях с заземленной розеткой.

Перед подключением к источнику питания, убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении.

#### 4.1 Инструкции по заземлению

Все инструменты заземленные, соединены с проводом:

В случае неисправности или пробоя, заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока, чтобы уменьшить риск поражения электрическим током.

Этот инструмент оснащен электрическим кабелем с заземляющим проводом и заземляющей вилкой. Вилка должна быть подключена к соответствующей розетке, установленной и заземленной в

соответствии со всеми местными нормами и правилами.

Не изменяйте поставляемую вилку, если она не подходит розетке, установите подходящую розетку с помощью квалифицированного электрика.

Неправильное подключение заземляющего провода оборудования может привести к риску поражения электрическим током. Провод с изоляцией, имеющий наружную поверхность зеленого цвета с или без желтых полосок, является заземляющим проводом станка. Если необходим ремонт или замена электрического шнура или вилки, не подключайте заземляющий провод станка к подключенной к источнику питания клемме.



### Внимание!

Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или обслуживающим персоналом, если инструкции по заземлению не полностью понятны, или если у вас возникли сомнения относительно того, правильно ли заземлен инструмент. Несоблюдение этих требований может привести к серьезным или смертельным травмам.

#### 4.2 Сброс перегрузки

Рекомендуется, чтобы циркулярная пила PM1000 была подключена к выделенной 30-амперной сети с прерывателем или плавким предохранителем с задержкой срабатывания. Местные нормы имеют приоритет над рекомендациями.

Переключатель Вкл./Выкл. является тепловым реле. Если двигатель пилы перегружен, или внезапно прервалось электропитание, пила выключается. Подождите несколько минут для того, чтобы пила остыла, затем нажмите кнопку выключения.

#### 4.3 Магнитный выключатель и ключ безопасности

Переключатель вкл./выкл. (только для модели **Powermatic PM2000**), оснащен магнитным ключом безопасности. При расположении его на переключателе, как показано на рис. 13, магнитный ключ безопасности автоматически отключит реле, что даст возможность станку запускаться и останавливаться, при нажатии соответствующих переключателей. Будучи магнитным, замок можно убрать, сделав станок неоперабельным, и можно спрятать для безопасного хранения, прикрепив его под рейкой или другой магнитной поверхностью.

При использовании пилы, поместите ключ на крышку переключателя, выставив в одну линию стрелку на ключе со стрелкой СНЯТЬ на крышке. Затем поверните ключ, таким образом, чтобы стрелка совпала со стрелкой ЗАБЛОКИРОВАТЬ. Это будет препятствовать болтанию ключа безопасности от вибрации, при использовании станка.

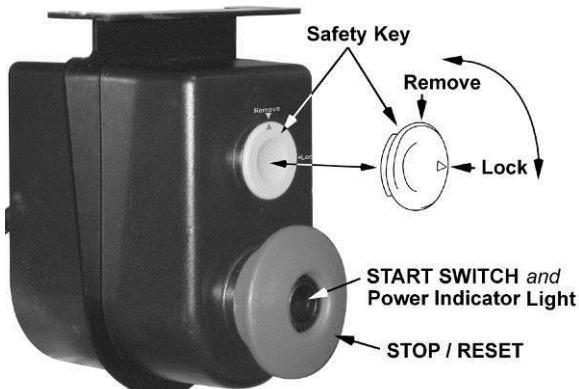


Рис. 13.

## 5. РЕГУЛИРОВКА

### 5.1 Инструменты необходимые для регулировки

Шестигранный ключ - 3, 4, и 8 мм.

Гаечные ключи – 11 и 12 мм.

Уровень.

Комбинированный угольник.



#### Внимание!

Отключите пилу от источника питания перед проведением регулировки.

### 5.2 Регулировка параллельного упора

Перед использованием Accu® упора проверьте, правильно ли он выровнен с пильным диском. Обратитесь к руководству № M-2195075Z, которое поставляется с упором.

### 5.3 Механизм подъёма/наклона пильного диска

Рис. 14.

Чтобы поднять или опустить пильный диск, ослабьте рукоятку фиксации штурвала (A) и поворачивайте штурвал (B) наблюдая, пока не будет достигнута желательная высота. Зажмите рукоятку фиксации штурвала (A). Пильный диск должен быть установлен от 3мм до 6мм выше верхней плоскости распиливаемого материала.

Чтобы наклонить пильный диск, поверните фиксирующую ручку (C) против часовой стрелки чтобы ослабить, вращайте штурвал (D), пока не получите требуемый угол. Затяните фиксирующую ручку (C).

**ВАЖНО!** При затянутой фиксирующей рукоятке, маховик подъема/опускания/наклона диска может быть повернут с усилием. Поэтому следите, чтобы во время работы на станке не прикасаться к маховику во избежание движения пильного диска вверх или вниз либо его наклона.



Рис. 14

### 5.4 Упор для пиления под углом

Рис. 15 и 16.

#### 5.4.1 Установка угла распила

Точности упора для пиления под углом добиваются штативом и регулируемой шестерней для установки угла. Выполните:

1. Вставьте упор для пиления под углом в один из пазов на поверхности стола.
2. Ослабьте стопорную ручку (A, рис. 15), поворачивая против часовой стрелки.
3. Вытащите подпружиненную ручку (C) и поворачивайте её, пока корпус (B) упора для пиления под углом не станет под требуемым углом, обозначенным на шкале.
4. Затяните стопорную ручку (A).

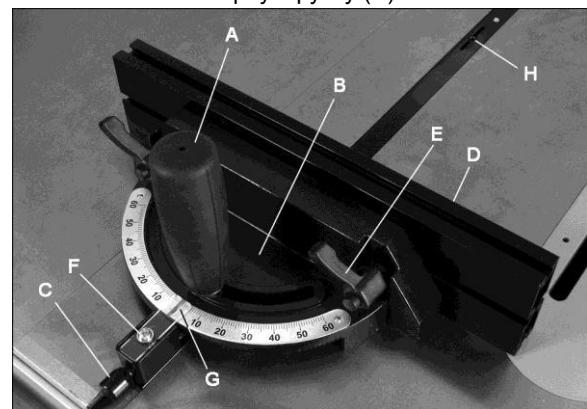


Рис. 15

#### 5.4.2 Установочные пазы

Пазы на 0°, 30° и 45° расположены справа и слева. При этих параметрах настройки, расцепляющая ручка (C) сцепляется со стопорным стержнем. Затем затяните стопорную рукоятку (A).



#### Примечание:

Не полагайтесь исключительно на пазы для установки точности. После того, как стопорный стержень занял положение в 0°, 30° и 45°, сделайте окончательную регулировку с помощью ручки (C), если это необходимо, установив её напротив показателя шкалы (G).

#### 5.4.3 Выдвижная пластина

Выдвижную пластину (D, рис. 15) можно отрегулировать путем перемещения вправо или влево, или полностью убрав.

Для регулировки ослабьте две стопорные рукоятки (E), сдвиньте выдвижную пластину и затяните стопорные рукоятки. Убедитесь, что конец выдвижной пластины не находится на линии действия пильного диска.



#### Примечание:

Стопорные рукоятки (E) регулируются. Вытяните рукоятку, поверните её в другую позицию, затем отпустите, убедившись, что она садится на штифт. Для снятия выдвижной пластины, полностью выдвиньте её и уберите стопорные рукоятки (E) и крепежные детали.

#### 5.4.4 Калибровка (выравнивание)

- Поместите упор для пиления под углом в один из пазов на столе.
- Установите упор под углом 90° по отношению к пильному диску (0° по шкале), ослабьте стопорную ручку (A), затем вытащите подпружиненную ручку (C) и поверните корпус (B) до 0°, обозначенный на шкале.
- Измерьте точность упора для пиления под углом поперек паза, с помощью поверочного угольника.

Если требуется регулировка:

- Отрегулируйте корпус (B), пока он не будет перпендикулярен (90°) пазу для упора.
- Затяните стопорную ручку (A).
- Проверьте, что бы указатель со шкалой (G) показывал 0°.

Если необходима дальнейшая регулировка:

- Ослабить винт (F) и отрегулируйте указатель (G), пока он не покажет 0°.
- Затяните винт (F).
- Если вышеупомянутая методика не достаточно выравнивает упор для пиления под углом, ослабьте два винта (J, рис. 16) под смонтированным блоком и сдвиньте блок по мере необходимости. Затяните винты, когда закончите.

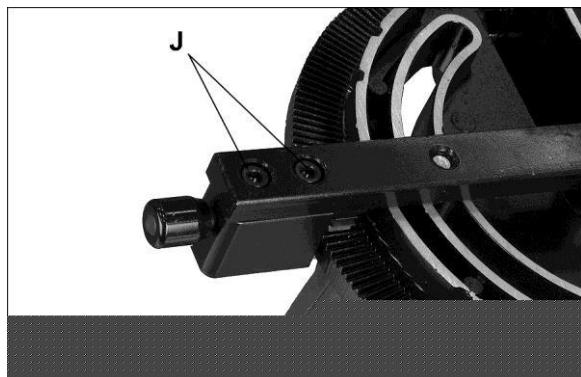


Рис. 16



#### Примечание:

У линейки упора для пиления под углом есть два паза с установочными винтами (H, рис.15). Отрегулируйте установочные винты (4-мм шестигранным ключом), чтобы убрать любой зазор между линейкой и пазом для упора.

#### 5.5 Регулировка ограничителя наклона пильного диска


Ограничители были выставлены на заводе. После определенного периода использования, или, после перемещения пилы на другое место, ограничители больше не установлены правильно.

##### 5.5.1 Регулировка ограничителей наклона до 45 ° и 90 °

Для проверки и настройки ограничителей требуется: Инструменты: 12мм гаечный ключ, поверочная линейка.

- Отключить станок от источника эл.питания.
- Поднимите пильный диск на максимальную высоту с помощью маховика.
- Установите пильный диск под углом 90 градусов к столу, поворачивая маховик наклона лезвия по часовой стрелке до упора.
- Поместите поверочный угольник на столе против пильного диска и убедитесь, что диск под углом 90 градусов к столу, как показано на рис. 17. Убедитесь, что торец угольника не касается зуба пильного диска.

Рис. 17

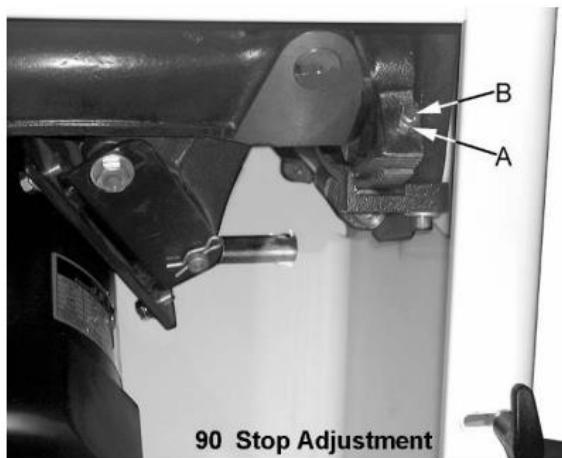

90 Stop Adjustment

Рис. 18

- Если пильный диск не под углом 90 градусов, откройте крышку двигателя, ослабьте контргайку ( A см. рис. 18) и поверните стопорный винт регулировки (B, рис. 18) на передней цапфе во внутрь или наружу. Регуировочный винт следует прекратить вращать на переднем кронштейне цапфы, когда пильный диск находится в 90 ° к столу.
- Затяните контргайку ( A см. рис. 18).

- Установите пильный диск под углом 45 градусов к столу, поворачивая маховик наклона лезвия против часовой стрелки до упора. Поместите поверочный угольник на столе против ножа. Убедитесь, что торец угольника не касается зуба пильного диска.
- Если пильный диск не под углом 45 градусов к столу, удалите маховик подъёма понижения пильного диска. Ослабьте контргайку (A см. рис. 19) и поверните стопорный винт регулировки (B, рис. 19) на передней цапфе во, внутрь или наружу. Регулировочный винт следует прекратить вращать на переднем кронштейне цапфы, когда пильный диск находится под углом 45 ° к столу.

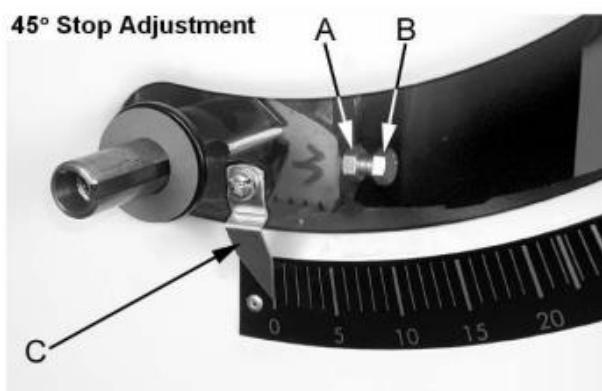


Рис. 19

- Проверьте правильность указателя (С, рис. 19) на угол масштаба и скорректируйте, если это необходимо.

## 5.6 Регулировка расклинивающего ножа

### 5.6.1 Боковое выравнивание

Пильный диск и расклинивающий нож должны располагаться на одной линии (боковое выравнивание) для предотвращения обратной отдачи заготовки. После первой установки пильного диска и бокового выравнивания расклинивающего ножа и установки защитного кожуха дальнейшая регулировка не требуется. Правильность расположения должны быть проверены и скорректированы, если это необходимо, после каждой смены пильного диска.

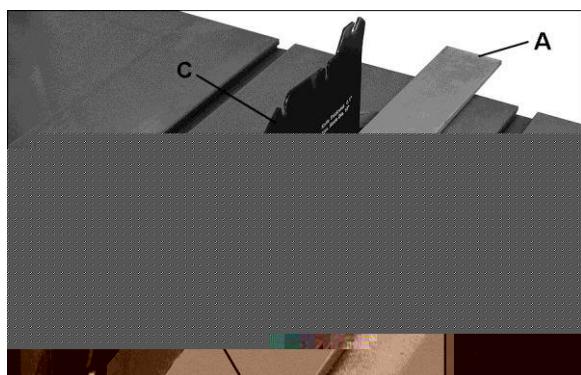


Рис. 20

Проверьте выравнивание следующим образом:

- Удалите защитный кожух и защелки (К, рис. 12).
- Поместите линейку (см. рис. 20) на столе, так что бы край упирался в пильный диск (В, рис 20) и расклинивающий нож (С, рис. 20). Поверните пильный диск так, чтобы верхняя часть зуба пильного диска касалась линейки. Пильный диск и расклинивающий нож должны быть на одной линии.

Если требуется регулировка:

Рис.21

- Удалите вставку из стола.
- Потяните ручку (А см. рис. 21) и снимите расклинивающий нож, делая заметки, в каком направлении расклинивающий нож должен быть подвинут с целью приведения его в параллель с пильным диском.
- Используя 3 мм шестигранный ключ, крутите любой из четырех установочных винтов (D, Рис. 22) доступных через отверстия, расположенные в углах через плавающий блок зажимов (E ,рис. 22).
- Если необходимо, повторите описанную выше процедуру.

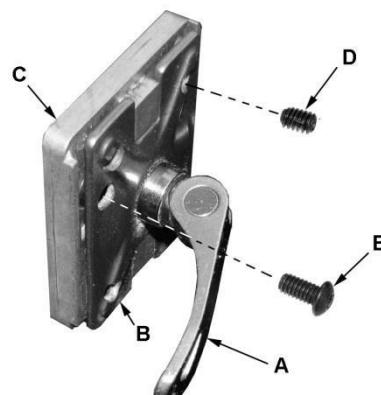


Рис. 22

### 5.6.2 Выравнивание зазора пильного диска

Зазор между пильным диском и расклинивающим ножом должен быть в пределах от 3 до 8 мм (рис. 23).

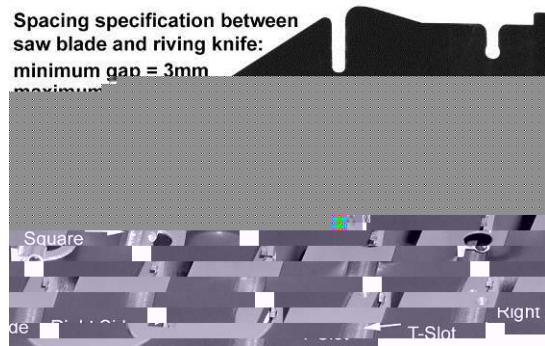


Рис. 23

Если регулировка необходима, уточните, необходимо увеличить или уменьшить зазор между ножом и диском. Затем отрегулируйте его следующим образом:

Рис. 22.

- Снимите защитный кожух пильного диска, защелку, вставку стола и расклинивающий нож.
- Используйте 5мм шестигранный ключ, чтобы ослабить два винта с полукруглой головкой под торцовой ключ (E, рис. 22).



#### Примечание:

Эти винты доступны через отверстия на прижимной пластине (B) и расположены по диагонали по обе стороны рычага (A). Они крепят кронштейн (C) к опорной пластине расклинивающего ножа.

Ослабление этих винтов (E) даст возможность передвигать кронштейн (C) назад и вперед на опорной пластине.

- Сдвиньте кронштейн (C) к или от пильного диска, как требуется.
- Затяните винты с полукруглой головкой (E).
- Установите расклинивающий нож; затяните стопорную ручку (A) и проверьте, чтобы зазор пильный диск/нож находился в пределах между 3-8мм (рис. 23).



#### Примечание:

Попытайтесь выровнять зазор как можно точнее.

### 5.7 Выравнивание пильного диска относительно стола

Инструменты: 8 мм шестигранный ключ, поверочный угольник, маркер.

Выравнивание пильного диска по отношению к столу производится на заводе.

После определенного периода использования, а также после перемещения пильного станка в другое место пильный диск может потерять это выравнивание по отношению к столу.

Чтобы проверить и выровнять пильный диск (см. рис. 24):

Рис. 24



Рис. 25

- Отсоедините пилу от источника эл.питания.
- Поднимите защитный кожух вверх на расклинивающем ноже.
- Выберите зуб на дальней части пильного диска (сзади) и поднимите зуб чуть выше вставки в столе. Отметьте зуб с помощью маркера. Измерьте расстояние от правого края Т-образного паза, используя поверочный угольник. Убедитесь, что измерения по телу пильного диска между зубьями, а не на зубе (рис. 24).
- Проверните пильный диск вперёд, так что бы отмеченный зуб остановить чуть выше вставки. Измерьте расстояние от правого края Т-образного паза. Эти два измерения должны быть одинаковыми.
- Если они не совпадают, ослабьте четыре винта (см. рис. 25 А) шестигранником, которые фиксируют стол к тумбе станка. Два из них показаны на рис.25.
- Внесите необходимые изменения и затяните четыре винта, надежно закрепив стол.
- Проверьте выравнивание еще раз после установки оборудования.

### 5.8 Регулирование ремня

#### 5.8.1 Натяжение ремня

Рис. 26.

Натяжение приводного ремня следует проверить после первых нескольких дней работы, так как он может немного растянуться в начале использования; также впоследствии периодически осматривайте его.

Натяжение ремня:

- Отключите станок от источника питания.
- Ослабьте винт (C, Рис. 26) 8 мм шестигранным ключом.
- Надавите на двигатель во время затягивания винта (C).

Если на ремне видны признаки изнашивания, потертости, трещины, и т.д. он должен быть заменен следующим образом.

### 5.8.2 Замена ремня

Рис. 26

1. Полностью опустите ось пильного диска.
2. Ослабьте винт (C) 17мм гаечным ключом.
3. Слегка ослабьте гайку (D) 1-1/4" гаечным (или разводным) ключом.
4. Поднимите двигатель вверх, чтобы ослабить натяжение ремня.
5. Замените ремень.
6. Надавите на двигатель и затяните винт (C), чтобы натянуть новый ремень. Затяните гайку (D).

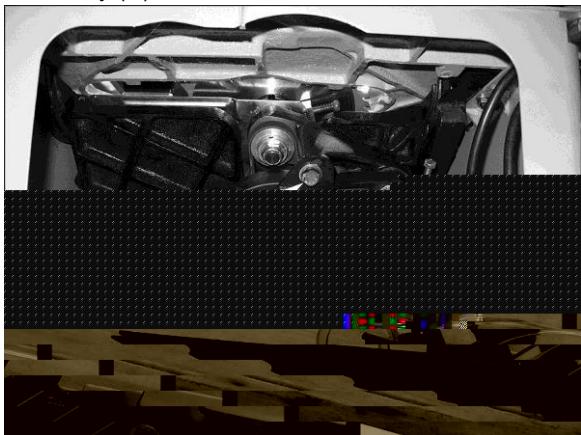


Рис. 26

### 5.9 Замена вала/подшипников вала

Пильный вал запрессован в корпусе пильной рамы станка. Если вал нужно снять для замены подшипников, это должен делать квалифицированный специалист по техническому обслуживанию. Свяжитесь со своим представителем по работе с клиентами.

## 6. РАБОТА

Ознакомьтесь с местоположением и работой всех средств управления, регуляторов и принадлежностей к ним, таких как упор для распила под углом до 45° и параллельный упор.

### 6.1 Предотвращение отскока заготовки назад

Серьезное повреждение может следовать из опасности, которые происходят, при заклинивании пильного диска заготовкой или застрявшей деталью между пильным диском и параллельным упором или другими неправильными действиями. Заклинивание может привести к поднятию заготовки, и отбросить её в сторону оператора.

Ниже перечислены условия, которые могут вызвать отбрасывание назад:

- Заклинивание отрезанной заготовки, при торцевании или продольном пилении.
- Отпускание заготовки до завершения операции, или заготовка не до конца проталкивается через пильный диск.

- Не использование расщепителя/расклинивающего ножа при продольном пилении, или расщепитель/расклинивающий нож не выровнен с пильным диском.
- Использование плохо заточенного пильного диска.
- Параллельный упор не параллелен пильному диску, доска распиливается клином, не соответствует размеру.
- Применение усилия подачи при продольном пилении к отрезаемой (свободной) части заготовки вместо части между пильным диском и параллельным упором.
- Распиливание пиломатериала, который искривлен (не плоская поверхность), или не имеет прямого края, или имеет пороки древесины.

Чтобы минимизировать или предотвратить получение травм от отбросов назад:

- Следите и исправляйте выше изложенные условия.
- Надевайте защитный прозрачный щиток или очки для безопасности глаз.
- Не используйте упор для распила под углом 45 градусов и параллельный упор в одной и той же операции, если к параллельному упору не прикреплена накладка, чтобы позволить торцованной части заготовки прибывать в свободном перемещении, при торцевании следующей части (рис. 32).
- Поскольку станок используется, функция противоударных защелок должна периодически проверяться. Если защелки не останавливают обратное движение заготовки, повторно сделайте точную установку деталей.
- Постоянно, следите за деталями узла распила и креплением к корпусу с повышенным вниманием перед включением, началом вращения и останавливая станок.

Рис. 27

- Использование пильного диска с пятнами прожогов, низкого качества, неподходящего по посадочному месту, или не соответствующий тех. требованиям с налипами или смолой, может создать несчастный случай.
- Никогда не используйте тонкий пильный диск. Использование острого, хорошего качества, и соответствующий тех. требованиям пильный

- диск для работы, поможет избежать повреждений.
- Разместите заготовку должным образом и закрепите ее твердо вдоль упора или защиты пильного диска.
  - Используйте толкатель или предохранительную планку, распиливая короткие, узкие (15мм шириной или меньше), или тонкие детали. Используйте деревянную планку установленную на упоре распила под углом до 45 градусов, обшивая панели или делая обвязку.
  - Для увеличения безопасности при торцевом распиле, используйте деревянную планку, соединенную с упором распила под углом до 45°, используя отверстия, в корпусе упора.
  - При торцевании проводите деталь за защиту пильного диска. Не придавливайте и не касайтесь свободного конца или торцованной части заготовки. При операции торцовочного пиления отпиленная часть детали должна перемещаться без помех.
  - Всегда держите свои руки в не зоны пиления диска и никогда не уводите назад врачающегося диска руку, чтобы прижать заготовку.
  - Наклон пильного диска, должен всегда устанавливаться к параллельному упору на правой стороне от пильного диска так, чтобы диск наклонился далеко от упора и минимизировал возможность ухудшения распила и получения травмы.
  - При торцевании проводите деталь за защиту пильного диска. Не придавливайте и не касайтесь свободного конца или торцованной части заготовки. При операции торцовочного пиления отпиленная часть детали должна перемещаться без помех.
  - Всегда держите свои руки в не зоны пиления диска и никогда не уводите назад врачающегося диска руку, чтобы прижать заготовку.
  - Наклон пильного диска, должен всегда устанавливаться к параллельному упору на правой стороне от пильного диска так, чтобы диск наклонился далеко от упора и минимизировал возможность ухудшения распила и получения травмы.

## 6.2 Продольное пиление

Продольное пиление - это, когда через пильный диск, размещённый на столе, двигается деталь примерно параллельно размещению волокон на поверхности древесины приложенная к параллельному упору, чтобы гарантировать желательную ширину распила (Рис. 28).



**Примечание:**

Прежде, чем начать продольное пиление, убедитесь, что параллельный упор надежно зафиксирован и выровнен должным образом к пильному диску.

- Никогда не используйте упор для распила под углом до 45° в комбинации с параллельным упором.
- Никогда не распиливайте заготовки короче чем диаметр пильного диска.
- Никогда не поддерживайте и не пытайтесь удалить рукой отпиленную часть детали позади врачающегося пильного диска.



Рис. 28

Всегда используйте защиту пильного диска, расклинивающий нож и противоударные защелки. Удостоверьтесь, что расклинивающий нож должным образом установлен. Когда заготовка распиливается вдоль волокна, обе части заготовки имеют тенденцию соединиться и сдавливают плоскость пильного диска.



### Примечание:

Предупреждающая наклейка прикреплена к защитному кожуху, чтобы напоминать оператору о некоторых основных правилах техники безопасности.

Упор для заготовки (B, рис. 29), должен быть установлен в размер ширины распила при использовании наклеиваемой линейки на передней несущей рейке, или измеряя расстояние между пильным диском (A) и упором для заготовки (B).

Если у части заготовки нет прямого края, гвоздём отчертите прямую линию на доске, чтобы обеспечить линию распила против упора для заготовки. Чтобы распилить должным образом, доску нужно приложить хорошей поверхностью к столу. Если это невозможно, положите изогнутой частью вверх.

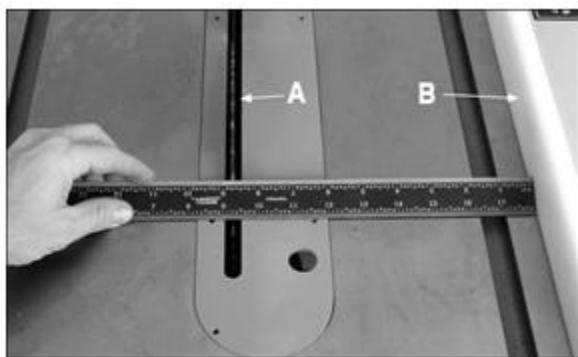


Рис. 29

В процессе пиления, используйте одну руку, чтобы прижимать доску к столу и упору, и другой, чтобы двигать часть доски между пильным диском и упором для заготовки. Если заготовка является более узкой чем 6" или короче чем 12", используйте толкатель или предохранительную колодку, чтобы протолкнуть ее между упором и пильным диском (рис. 30). Никогда не толкайте таким образом, что рука подталкивающая деталь попадает на пильный диск. Двигайте рукой, служащей прижимом на безопасном расстоянии от пильного диска, когда распиливание заканчивается. Для очень узкого распила, где толкатель не может использоваться, используйте предохранительную колодку или вспомогательный упор. Всегда проводите заготовку полностью вдоль пильного диска, в конце пиления минимизируйте возможность травмирования.

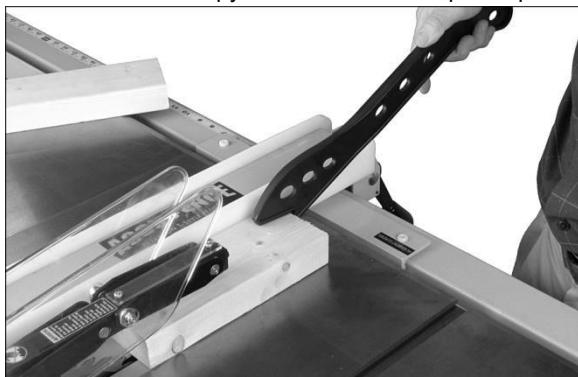


Рис. 30

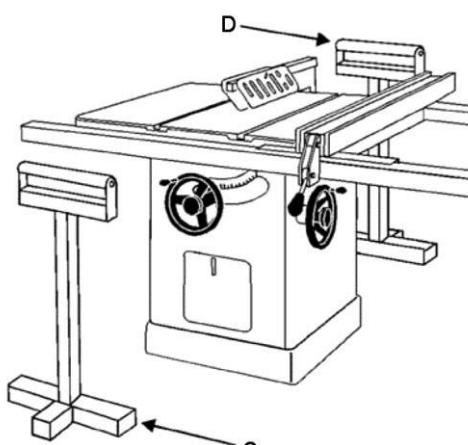


Рис. 31

Когда необходимо распиливать длинные заготовки используйте роликовая опоры, как показано на рис. 31. Никогда не используйте упор для заготовки вне стола, на конце направляющих реек.

Рекомендуется приподнимать пильный диск на 3мм выше верхней плоскости заготовки. Поднятие пильного диска выше не рекомендуется.

### 6.3 Деление

Деление - операция пиления, в которой толстые доски распиливаются на несколько тонких. Узкие доски до 75мм могут быть распилены по высоте за один проход. Более толстые доски до 150мм должны быть распилены по высоте за два прохода с переворотом. В распиловке более толстых досок, установите высоту пильного диска, чтобы наложить на два пропила 1/2" высоту зuba, как показано на рис. 32. Слишком глубокий первый пропил может привести к зажиманию пильного диска и возможным травмам на втором пропиле. Всегда устанавливайте ту же самую сторону доски против упора для обоих пропилов.

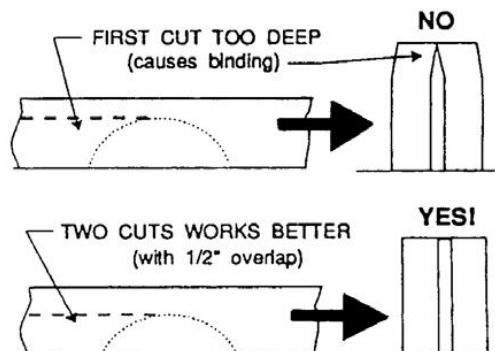


Рис. 32

### 6.4 Торцевание

Торцевание - это, когда заготовка распиливается попрёк структуры волокон детали, используя упор для распила под углом до 45°, чтобы разместить и удержать заготовку (рис. 33).



Рис. 33

Торцевание никогда не должно делатьться руками, и при этом продольный упор не должен использоваться как стопор на линейке распила, если к нему не приспособлен дополнительно бруск (E, рис. 34) для того, чтобы отпиленная часть детали прибывала свободной, не задерживая процесс торцевания.

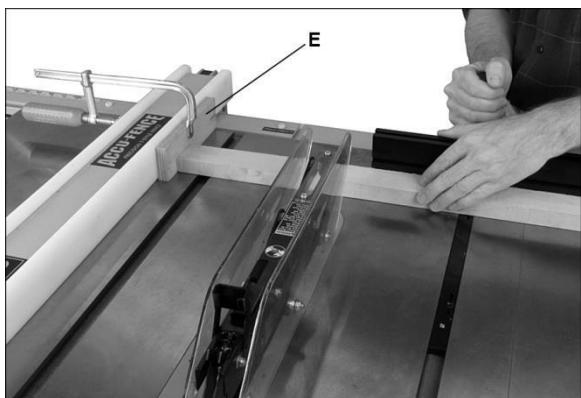


Рис. 34

Упор для установки длины не должен использоваться на свободном конце заготовки в зоне пиления.

Не торцуяте заготовки короче чем 6". Прежде, чем начать пиление, убедитесь, что упор для распила под углом до 45° надежно зажат под желательным углом. Прижмите заготовку твердо на столе и к корпусу упора для распила под углом до 45°. Всегда используйте прозрачную защиту и расклинивающий нож и проверьте, что он должным образом выровнен.

Для торцевания под углом 90°, большинство операторов предпочитают использовать упор для распила под углом до 45° в пазе с левой стороны. При использовании его в этом положении удерживайте заготовку против упора левой рукой, а правую руку используйте для продвижения заготовки. Когда используется паз с правой стороны для распила под углом до 45° и составления поперечного распиливания так, что пильный диск наклоняется в сторону от упора, положение рук меняется.

Используя упор для распила под углом до 45°, заготовка должна быть закреплена твердо и продвигать медленно и равномерно без рывков. Если заготовка не закреплена твердо, она может выбиривать, заставляя этим зажимать пильный диск и твердосплавный зуб пилы.

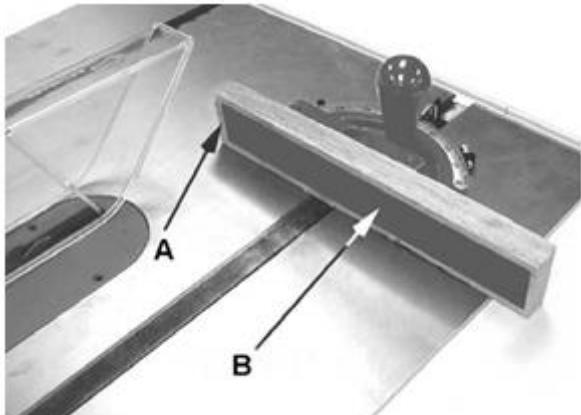


Рис. 35

Чтобы улучшить эффективность упора для распила под углом до 45° в торцевании, некоторые пользователи устанавливают вспомогательный деревянный бруск расширения A (со вклейкой - полосой абразивной бумаги B) к упору для распила под углом до 45°, как показано на рисунке 35.

Сделайте вспомогательную подложку для любой заготовки, располагающейся выше плоскости стола с тенденцией качаться над столом.

Учитывайте, что пильный диск поднят на 1/8" выше верхней плоскости заготовки. Поднятие пильного диска выше не рекомендуется.

#### 6.5 Наклон и Операции распиливания под различными углами до 45°

Распиливание под наклоном – наклонный распил, специальный тип операции, где пильный диск наклонен под углом меньше чем 90° к поверхности стола (рис. 36). Операции выполняются в той же самой манере, как продольный распил или торцевание, кроме параллельного упора, упор для распила под углом до 45°, должен использоваться на правой стороне от пильного диска, чтобы обеспечить дополнительную безопасность при положении верхней точки пильного диска и плоскости стола. При наклонном распиле заготовка должна быть закреплена твердо в упоре для распила под углом до 45°, чтобы предотвратить сползание.



Рис. 36

Торцевание - Торцевание сделанное под углом к краю заготовки, и наклоном под углом 45° (рис. 37). Установите упор для распила под углом до 45° под необходимым углом, установите наклон пильного диска под углом 45°, и произведите пиление, но заготовку закрепите дополнительно сильнее, чтобы предотвратить сползание.



Рис. 37



### Примечание:

При выполнении распиливания под различными углами (с наклоненным пильным диском) используйте упор для распила под углом до 45° в пазе с правой стороны, чтобы обеспечить больше свободного пространства для руки и безопасность.

Учитывайте, что пильный диск поднят на 1/8" выше верхней плоскости заготовки. Поднятие пильного диска еще выше не рекомендуется.

### 6.6 Пазование

Пазование - это пропил широкого паза в заготовке или выборка пазов вдоль края заготовки. Вставка для пазового диска Dado (входит в комплект) показана на рис. 38, необходима для этого типа работ.



### Внимание!

Не используйте стандартную вставку для проведения операции пазования.



Рис. 38

Процесс вырезания пазов в заготовках от 1/8" до 13/16" выполняется с помощью комплекта пазового диска Dado или смонтированного на валу регулируемого пильного диска. При помощи различных комбинаций сложения пазового диска Dado или правильно отрегулировав круговую шкалу на регулируемом пильном диске, можно прорезать паз необходимой ширины. Это очень удобно для откосов, создания стыков, нарезания пазов, и т.д.

Защитный кожух, расклинивающий нож и противоударные защелки, поставляемые с пилой, должны использоваться при всех операциях пиления, там где они могут быть применены. При выполнении операций, где защитный кожух не может использоваться, как некоторые операции по нарезанию пазов, нужно применять альтернативные меры безопасности. К ним относится толкатель, клинообразные борта, детали-заполнители, зажимные приспособления, направляющие линейки и любое другое подходящее устройство, которое можно использовать, чтобы руки оператора находились подальше от пильного диска. После завершения операции, требующей снятия защитного кожуха, весь собранный защитный кожух должен быть помещен обратно на станок в надлежащем рабочем состоянии.



### Внимание!

Никогда не используйте режущий диск Dado для прорезания поперечных пазов в наклонном положении. Никогда не используйте пилу без защитного кожуха, расклинивающего ножа и противоударных защелок для операций, там где они могут быть применены.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



### Внимание!

Всегда отключайте питание станка перед проведением технического обслуживания. Отказ от этого, может привести к серьезной травме.

#### 7.1 Очистка

Убирайте станок согласно списку ниже, чтобы гарантировать его наилучшую работу.



### Примечание:

Следующий список обслуживания предполагает, что пиление используется каждый день.

Ежедневно:

- Вытирайте поверхность стола и пазы от профильных загрязнений.
- Уберите опилки, налёт и смолу с пильного диска.

Еженедельно:

- Для получения лучших результатов, поверхность стола должна содержаться в чистоте и быть защищенной от ржавчины. Для этого, нанесите слой восковой пасты на поверхность. Как альтернатива, в местных магазинах оборудования и инструментов доступны промышленные защитные распылительные средства. Хорошее защитное средство должно обеспечить защиту поверхности от ржавчины, не окрашивая заготовки.
- Чистите корпус двигателя сжатым воздухом.
- Протирайте направляющие рейки сухой кремниевой смазкой.

Периодически:

- Держите в чистоте цапфы внутри корпуса станка.
- Проверяйте чрезмерный люфт в механизме наклона и подъема пильного диска и подрегулируйте по мере необходимости.
- Проверьте натяжение и износ ремня. Отрегулируйте или замените ремень, по необходимости.

#### 7.2 Смазка

- Смажьте червячные передачи наклона, и цапф смазкой типа ЛИТОЛ.
- Проверьте все настройки после смазки.

#### 7.3 Прочее

Регулярно проверяйте состояние следующих пунктов:

- Крепежные болты
- Выключатель

- Пильный диск
- Защитный кожух


## 8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ РМ1000

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправностей
Пила не запускается.	Не подается электропитание	Проверьте соединительные вилки
	Низкое напряжение.	Проверьте линию электропитания на надлежащее напряжение.
	Разомкнута цепь двигателя или ослаблено соединение.	Проверьте все ведущие соединения двигателя на наличие ослабленных или разомкнутых соединений.
	Поврежден шнур	Замените шнур.
Пила не запускается: предохранители или автоматические выключатели перегорели.	Короткое замыкание в сетевом шнуре или вилке.	Проверьте шнур или вилку на наличие поврежденной изоляции и замыкания проводов.
	Короткое замыкание двигателя или ослабленных соединений.	Проверьте все соединения двигателя на наличие ослаблений, замыкания клемм или изношенной изоляции.
	Неправильные предохранители или автоматические выключатели на линии электропитания.	Установите правильные предохранители или автоматические выключатели.
Двигатель медленно запускается или не достигает полной скорости	Низкое напряжение	Запросите проверку напряжения у энергетической компании и отрегулируйте условия низкого напряжения.
	Линия электропередачи перегружена	Отрегулируйте условия перегрузки
	Провода системы электропитания меньше номинального размера.	Увеличьте размер провода электропитания.
	Центробежный выключатель не работает	Замените центробежный выключатель (только квалифицированный персонал).
	Неисправность двигателя	Двигатель проверяется квалифицированным проверяющим. Отремонтируйте или замените его.
Двигатель перегревается.	Двигатель перегружен.	Уменьшите нагрузку на двигатель
	Неправильное охлаждение двигателя, отсутствие циркуляции воздуха	Очистите вентилятор и область воздуховода двигателя от опилок.
Остановки двигателя, приводящие к перегоранию предохранителя или замыканию автоматического выключателя.	Двигатель перегружен.	Уменьшите нагрузку на двигатель.
	Короткое замыкание двигателя или ослабленных соединений.	Проверьте все соединения двигателя на наличие ослаблений, замыкания клемм или изношенной изоляции.
	Низкое напряжение.	Проверьте линию электропитания на надлежащее напряжение.
	Неправильные предохранители или	Установите правильные предохранители или

	автоматические выключатели на линии электропитания.	автоматические выключатели.
Остановки двигателя, заедания или ожоги заготовки.	Чрезмерная подача Затупленный или неправильный пильный диск. Паз упора смещен Упор установлен с перекосом Неисправность двигателя	Уменьшить подачу. Замените пильный диск; используйте правильный тип пильного диска, необходимый для распиловки. Выровняйте стол с пильным диском. Выровняйте упор (см. руководство к Accu упору) Двигатель проверяется квалифицированным инспектором. Отремонтируйте или замените его.
Станок в процессе работы замедляется.	На заготовку оказывают слишком большое давление. Ослаблен ремень.	Подавайте заготовку медленнее Натяните ремень
Громкий, повторяющийся шум, исходящий от станка.	Шкивные установочные винты или шпонки отсутствуют или ослаблены. Вентилятор двигателя бьется о крышку. Клиновой ремень поврежден.	Проверьте шпонки и установочные винты. При необходимости замените или затяните. Подтяните вентилятор или подкладку крышки Замените клиновой ремень.
Сильная вибрация	Стопорные ручки механизма наклона или подъема не затянуты Станок неравномерно опирается на пол. Пильный диск несбалансированный. Ослаблен шкив. Ремень изношенный, треснувший или протертый. Двигатель работает не правильно.	Затяните стопорные ручки или штурвалы. Убедитесь, что пол ровный; при необходимости используйте подкладки под корпус. Замените пильный диск. Проверьте шкив двигателя и шпинделя. При необходимости затяните установочные винты. Замените ремень. Двигатель проверяется квалифицированным инспектором. Отремонтируйте или замените его.
Пильный диск расположен не перпендикулярно к упору для распила под углом 45°, или параллельный упор расположен не перпендикулярно к пильному диску.	Пильный диск деформирован. Столешница не параллельна пильному диску. Параллельный упор не параллелен пильному диску.	Заменить пильный диск. Отрегулируйте столешницу параллельно пильному диску. Отрегулируйте упор параллельно пильному диску.
Пильный диск не доходит до угла 90°.	Точность упора 90° не отрегулирована. Кронштейн указателя наклона показывает правильное значение, до того как пильный диск достигает 90°	Отрегулируйте точность упора 90°. Надпишите правую сторону кронштейна указателя, пока пильный диск не будет доходить до 90°.
При поперечном резании распил перекошен	Упор для распила под углом не отрегулирован. Паз упора смещен.	Повторно отрегулируйте ограничители и указатель на шкале. Выровняйте стол с пильным диском.
Распил не соответствует 90° или 45 °.	Стопорные винты установлены не правильно	Отрегулируйте винты

	Червячный механизм и сектор цапфы облеплены опилками и смолой.	Очистите и повторно смажьте червячный механизм и цапфу.
	Червячный винт и сектор цапфы не выровнены	Выровняйте червячный механизм и цапфу.

### 15.1.1 PM1000 Table and Cabinet Assembly – Exploded View

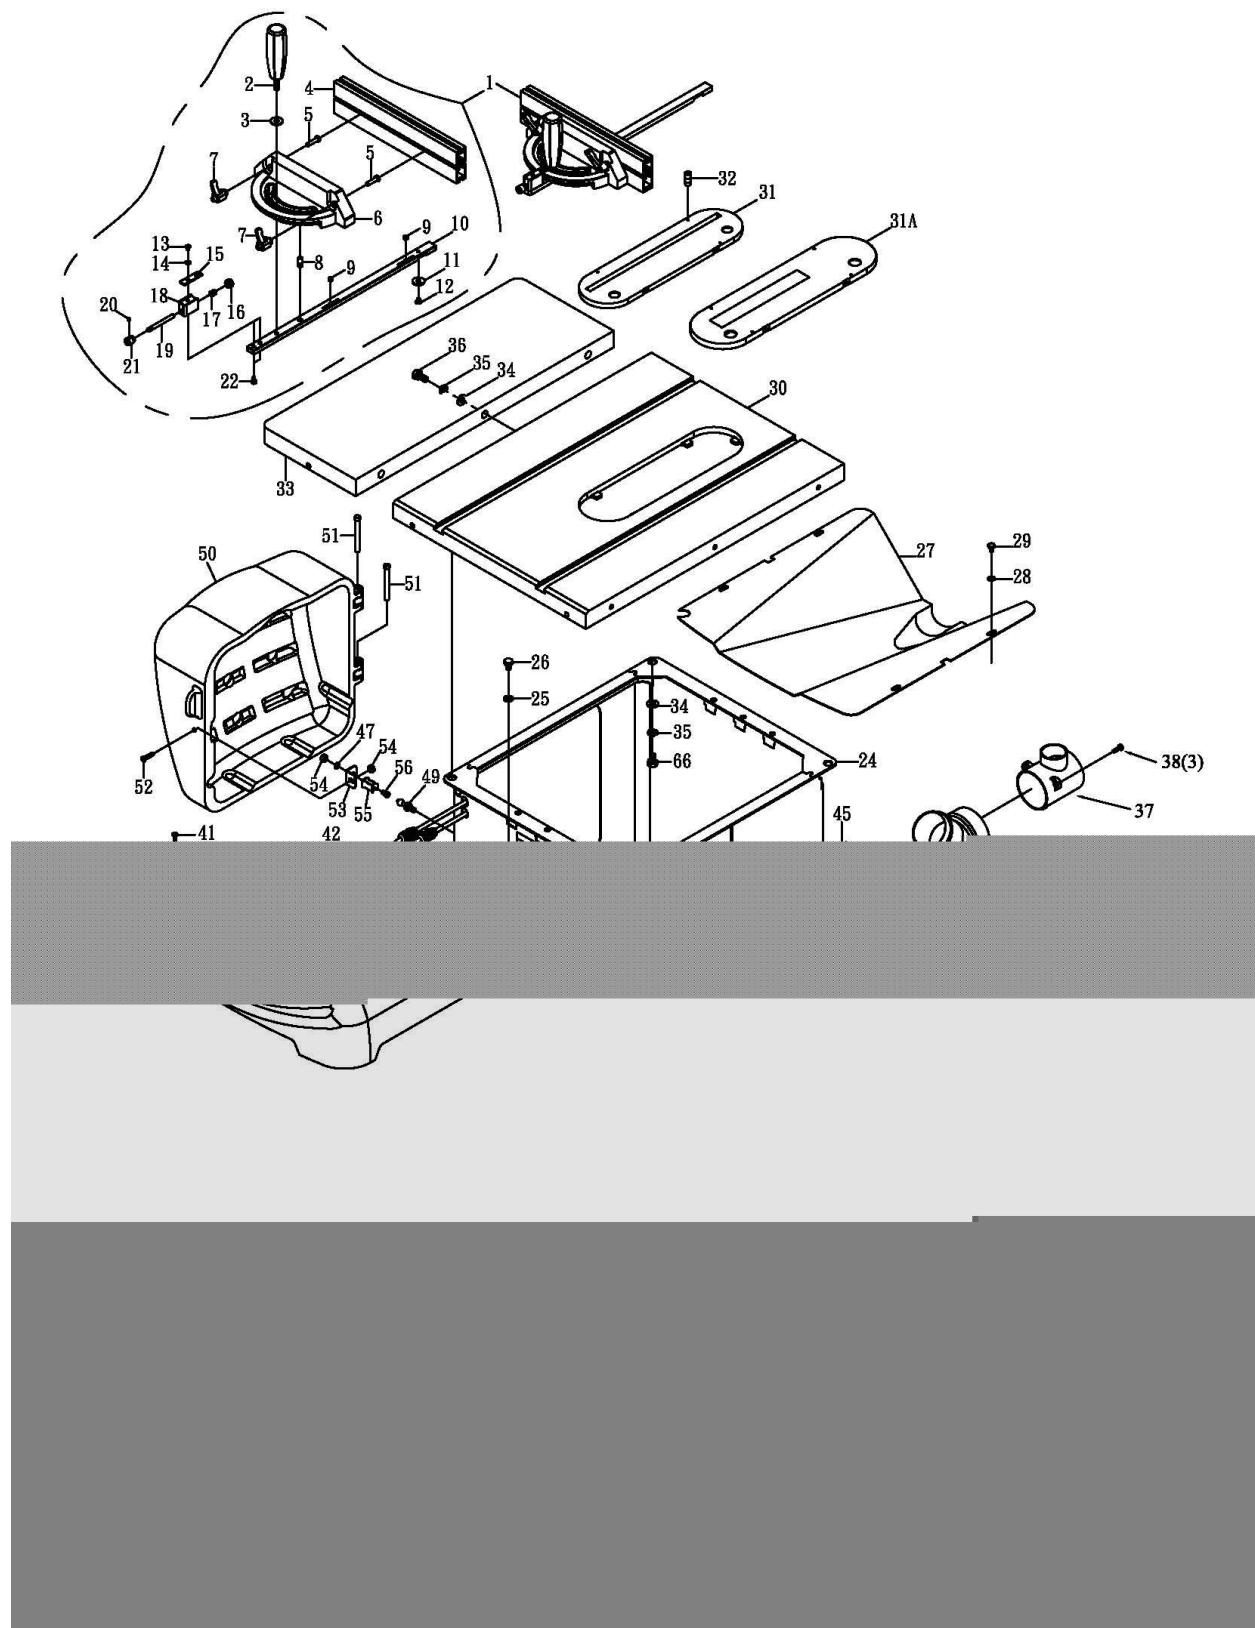


## 15.1.2 PM1000 RU Table and Cabinet Assembly – Parts List

Index No	Part No	Description	Size	Qty
1	1791789	Miter Gauge Assembly (index #2 thru 22)		1
2	PM2000-340	Handle		1
3	TS-0680031	Flat Washer	5/16"	1
4	PM2000-342	Fence		1
5	TS-0050051	Hex Cap Screw	1/4"-20 x 1"	2
6	PM2000-323	Miter Gauge Body		1
7	PM2000-333	Locking Handle		2
8	PM2000-324	Pin		1
9	PM2700-126	Socket Set Screw	M8-1.25P x 5	2
10	PM2000-325	Miter Bar		1
11	PM2000-326	Guide Washer		1
12	PM2000-327	Flat Head Machine Screw	M6-1.0P x 9	1
13	TS-0810012	Round Head Screw	#10-24 x 1/4"	1
14	TS-1550031	Flat Washer	M5	1
15	PM2000-335	Pointer		1
16	PM2700-133	Gear		1
17	PM2000-336	Spring		1
18	PM2000-330	Support Base		1
19	PM2000-337	Gear Shaft		1
20	TS-1521011	Socket Set Screw	M4-0.7P x 4	1
21	PM2000-331	Knob		1
22	PM2000-329	Hex Socket Cap Screw	M5-0.8P x 8	2
23	PM1000-023	Base		1
24	PM1000-024	Cabinet		1
25	TS-1550061	Flat Washer	M8	6
26	TS-2228161	Hex Cap Screw	M8 x 16	6
27	PM1000-027	Lower Panel		1
28	TS-1550041	Flat Washer	M6	8
29	TS-1482011	Hex Cap Screw	M6 x 10	4
30	PM1000-030	Table		1
31	PM1000-031	Table Insert		1
31A	708097	Dado Insert		1
32	TS-0267021	Socket Set Screw	1/4" x 1/2"	6
33	PM1000-033	Extension Wing		2
34	TS-1550071	Flat Washer	M10	10
35	TS-2361101	Lock Washer	M10	10
36	TS-149105	Hex Cap Screw	M10 x 35	6
37	PM1000-137	Two Way Dust Hose Adapter		1
38	TS-0050021	Hex Cap Screw	1/4" x 5/8"	3
39	PM1000-039A	ON/OFF Magnetic Switch	2HP, 50Hz, 230V	1
	PM1000-039AE	ON/OFF Magnetic Switch	3HP, 50Hz, 400V	1
40	PM1000-040	Switch Plate		1
41	TS-2246101	Socket Head Flat Screw	M6 x 10	3
42	PM1000-042A	Motor Cord (Switch to motor)	H05VV-F x 3C for 230V	1
	PM1000-042AE	Motor Cord (Switch to motor)	H05VV-F x 4C for 400V	1
43	PM1000-043A	Power Cord w/ VDE Plug 16A/250V	H05VV-F x 3C for 230V	1
	PM1000-043AE	Power Cord w/ P551 Plug	H05VV-F x 4C for 400V	1
44	PM1000-044	Power Cord Sleeve		1
45	PM1000-045	Cable Gland	PG11	3
46	PM1000-046	Hook		2
47	TS-2361061	Lock Washer	M6	5
48	TS-1534052	Pan Head Screw	M6 x 16	4
49	PM1000-049	Latch Post		1
50	1791002	Motor Cover Assembly (includes #47,49-56)		1
51	PM1000-051	Hinge Pin		2
52	TS-2246202	Button Head Socket Screw	M6 x 20	1

Index No.	Part No.	Description	Size	Qty
-----------	----------	-------------	------	-----

53	..... PM1000-053	..... Bracket.....	..... 1
54	..... TS-1540041	..... Hex Nut.....	..... M6..... 2
55	..... PM1000-055	..... Latch Clip.....	..... 1
56	..... TS-2246101	..... Pan Head Screw.....	..... M6 x 10 .....
57	..... PM1000-057	..... Scale Base .....	..... 1
58	..... TS-2246102	..... Button Head Socket Screw.....	..... M6 x 10 .....
59	..... PM1000-059	..... Tilt Angle Scale.....	..... 1
60	..... TS-1533032	..... Pan Head Screw.....	..... M5 x 10 .....
61	..... PM2000-05	..... Powermatic Logo.....	..... 1
62	..... LM000636	..... Warning Label .....	..... 1
63	..... PM2700-441	..... Top Stripe .....	..... 40" L..... 2
64	..... PM2700-440	..... Bottom (wide) Stripe .....	..... 40" L..... 2
65	..... PM2000-121	..... Dust Port.....	..... 1
66	..... TS-1482011	..... Hex Cap Screw.....	..... M10 x 20 .....
67	..... TS-0254011	..... Button Head Socket Screw.....	..... 1/4" x 3/8" .....
	..... PM2000-135	..... Push Stick (not shown).....	..... 1
68	..... TS-0640071	..... Lock Nut (not shown) for two way dust chute. 1/4"	..... 3

### 15.2.1 PM1000RU Motor and Trunnion Assembly – Exploded View

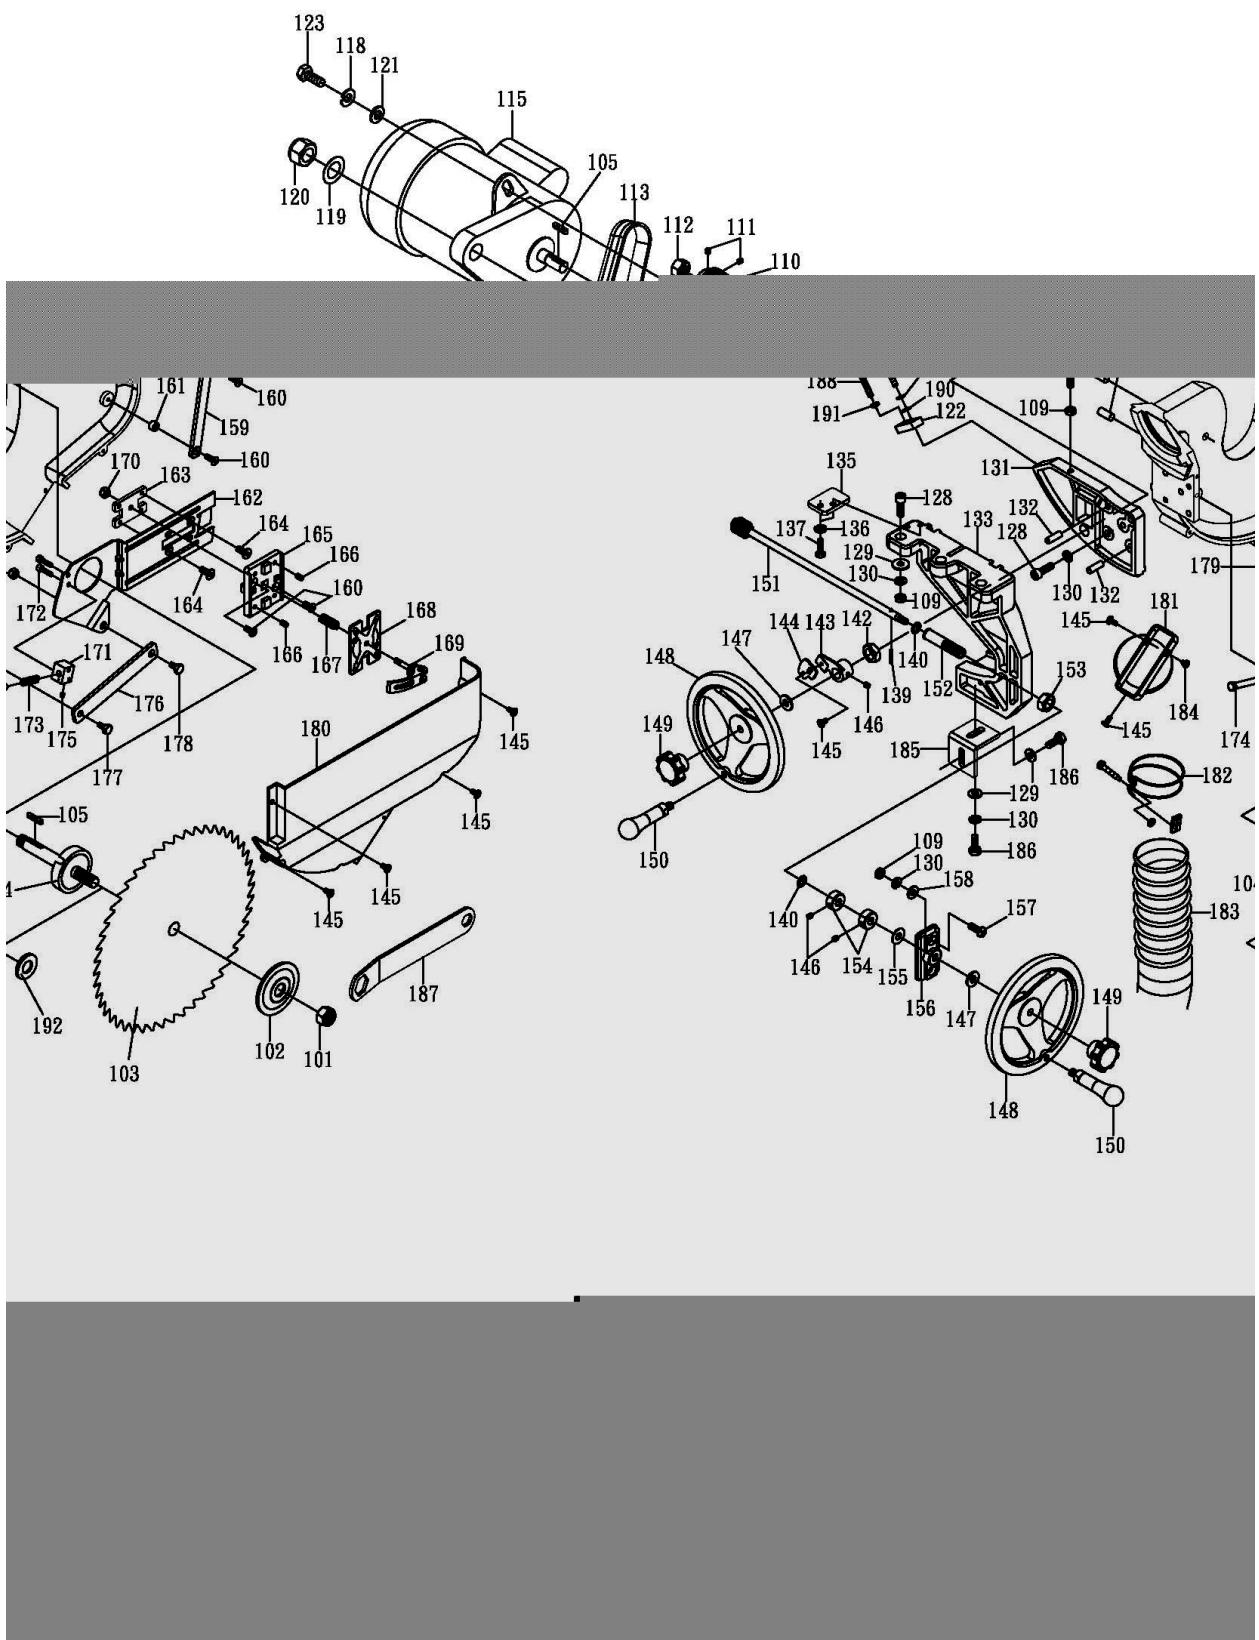


### 15.2.2 PM1000RU Motor and Trunnion Assembly – Parts List

Index No	Part No	Description	Size	Qty
101 .....	PM1000-101 .....	Arbor Nut .....		1
102 .....	PM1000-102 .....	Arbor Collar .....		1
103 .....	PM1000-103RU .....	Blade.....	hole 30mm,Ø255,40T .....	1
104 .....	PM1000-104 .....	Arbor .....		1
105 .....	PM1000-105 .....	Key.....	M5 x 25 .....	2
106 .....	BB-6203ZZ .....	Ball Bearing .....	6203ZZ .....	2
107 .....	TS-1524041 .....	Set Screw .....	M8 x 15 .....	1
108 .....	PM1000-108 .....	Bearing Load Spacer.....		1
109 .....	TS-2311081 .....	Hex Nut.....	M8.....	10
110 .....	PM1000-110 .....	Arbor Pulley .....	O.D 50mm .....	1
111 .....	TS-1523021 .....	Set Screw .....	M6 x 8 .....	4
112 .....	TS-0640132 .....	Nylon Nut.....	5/8" .....	1
113 .....	PM1000-113RU .....	Poly V-Belt .....	PJ160 .....	1
114 .....	PM1000-114 .....	Arbor Bracket.....		1
115 .....	PM1000-115A .....	Motor.....	2HP,1PH,50Hz,230V .....	1
	..... PM1000-115MF .....	Motor Fan (not shown) .....		1
	..... PM1000-115MFC .....	Motor Fan Cover (not shown) .....		1
	..... PM1000-115CS .....	Centrifugal Switch (not Shown) .....		1
	..... PM1000-115SCC .....	Starting Capacitor Cover (not shown) .....		1
	..... PM1000-115RCC .....	Running Capacitor Cover (not shown) .....		1
	..... PM1000-115SC .....	Starting Capacitor (not shown) .....	300MFD, 125VAC .....	1
	..... PM1000-115RCRU .....	Running Capacitor (not shown) .....	40uf, 250VAC .....	1
	..... PM1000-115JB .....	Junction Box (not shown) .....		1
	..... PM1000-115JBC .....	Junction Box Cover (not shown) .....		1
	..... PM1000-115DC .....	Dust Cover (not shown) .....		1
	..... PM1000-115AE .....	Motor.....	3HP,3PH,50Hz,400V .....	1
116 .....	PM1000-116 .....	Shaft .....		1
117 .....	TS-2249202 .....	Button Head Socket Screw.....	M10 x 20 .....	1
118 .....	TS-1550071 .....	Lock Washer.....	M10 .....	2
119 .....	PM1000-119 .....	Brass Flat Washer .....	M24 .....	1
120 .....	PM1000-120 .....	Nylon Nut .....	M22 .....	1
121 .....	TS-1550071 .....	Flat Washer .....	M10 .....	1
122 .....	PM1000-122 .....	Bracket.....		1
123 .....	TS-1491021 .....	Hex Cap Screw.....	M10 x 20 .....	1
124 .....	PM1000-124 .....	Center Trunnion .....		1
125 .....	PM1000-125 .....	Pin .....	M10 x 40 .....	2
126 .....	PM1000-126 .....	Rear Trunnion .....		1
127 .....	PM1000-127RU .....	Motor Pulley .....	O.D 75mm .....	1
128 .....	TS-1504061 .....	Socket Head Cap Screw .....	M8 x 30 .....	8
129 .....	TS-1550061 .....	Flat Washer .....	M8 .....	8
130 .....	TS-2361081 .....	Lock Washer .....	M8 .....	11
131 .....	PM1000-131 .....	Front Trunnion .....		1
132 .....	PM1000-132 .....	Lock Pin .....	8 x 25 .....	3
133 .....	PM1000-133 .....	Front Trunnion Bracket .....		1
134 .....	TS-1490151 .....	Hex Cap Screw .....	M8 x 80 .....	1
135 .....	PM1000-135 .....	Bracket .....		1
136 .....	TS-2361061 .....	Lock Washer .....	M6 .....	3
137 .....	TS-1482051 .....	Hex Cap Screw .....	M6 x 25 .....	2
138 .....	PM1000-138 .....	Raising Shaft .....		1
139 .....	PM1000-139 .....	Pin .....	8 x 25 .....	2
140 .....	PM1000-140 .....	Fiber Washer .....		3
141 .....	PM1000-141 .....	Eccentric Bushing .....		1
142 .....	TS-2342161 .....	Hex Nut .....	M16 .....	1
143 .....	PM1000-143 .....	Pointer Bracket .....		1
144 .....	PM1000-144 .....	Pointer .....		1

Index No	Part No	Description	Size	Qty
145 .....	TS-1534041 .....	Pan Head Screw .....	M5 x 10 .....	8

146	..... TS-1523011	..... Socket Set Screw	..... M6 x 6	..... 3
147	..... TS-0680042	..... Flat Washer	..... 3/8"	..... 2
148	..... PM1000-148	..... Hand Wheel		..... 2
149	..... PM1000-149	..... Knob		..... 2
150	..... PM1000-150	..... Handle		..... 2
151	..... PM1000-151	..... Tilting Shaft		..... 1
152	..... PM1000-152	..... Eccentric Bushing		..... 1
153	..... TS-2342141	..... Hex Nut	..... M14	..... 1
154	..... PM1000-154	..... Collar		..... 2
155	..... PM1000-155	..... Fiber Washer		..... 1
156	..... PM1000-156	..... Bracket		..... 1
157	..... TS-2288202	..... Pan Head Screw	..... M8 x 20	..... 2
158	..... TS-1550061	..... Flat Washer	..... M8	..... 2
159	..... PM1000-159	..... Guide Plate		..... 1
160	..... TS-1534052	..... Pan Head Screw	..... M6 x15	..... 4
161	..... PM1000-161	..... spacer		..... 1
162	..... PM1000-162	..... Riving Knife Carrier Plate		..... 1
163	..... PM1000-163	..... Plate		..... 1
164	..... TS-1533042	..... Pan Head Screw	..... M5 x 12	..... 2
165	..... PM1000-165	..... Bracket		..... 1
166	..... TS-1523031	..... Socket Set Screw	..... M6 x 10	..... 2
167	..... PM1000-167	..... Spring		..... 1
168	..... PM1000-168	..... Clamp Plate		..... 1
169	..... PM1000-169	..... Lock Handle		..... 1
170	..... TS-1541021	..... Nylon Nut	..... M6	..... 1
	..... JTAS10L-179A	..... Arbor Lock Insert Assembly (index #171 thru 175)		..... 1
171	..... JTAS10L-179-3	..... Insert Bracket		..... 1
172	..... TS-1503051	..... Socket Head Cap Screw	..... M6 x 20	..... 2
173	..... JTAS10L-179-2	..... Spring		..... 1
174	..... JTAS10L-179-1	..... Locking Pin		..... 1
175	..... TS-1521031	..... Socket Set Screw	..... M4 x 8	..... 1
176	..... PM1000-176	..... Pilot Link Plate		..... 1
177	..... PM1000-177	..... Special Screw	..... 1/4"-20UNC x 12	..... 1
178	..... PM1000-178	..... Special Screw	..... 3/8"-24UNF x 13	..... 1
179	..... TS-0640071	..... Nylon Nut	..... 1/4"	..... 1
180	..... PM1000-180	..... Dust Deflector		..... 1
181	..... PM1000-181	..... Dust Port		..... 1
182	..... PM1000-182	..... Hose Clamp		..... 1
183	..... PM1000-183	..... Hose		..... 1
184	..... TS-2245102	..... Socket Head Button Screw	..... M5 x 10	..... 1
185	..... PM1000-185	..... Bracket		..... 1
186	..... TS-1490031	..... Hex Cap Screw	..... M8 x 20	..... 2
187	..... PM1000-187	..... Arbor Wrench		..... 1
188	..... PM1000-188	..... Socket Set Screw	..... M6 x 35	..... 1
189	..... TS-1482041	..... Hex Cap Screw	..... M6 x 20	..... 1
190	..... TS-1550041	..... Flat Washer	..... M6	..... 1
191	..... TS-1540041	..... Hex Nut	..... M6	..... 1
192	..... PM1000-192RU	..... Collar	..... I.D 5/8", O.D 30mm	..... 1

### 15.3.1 PM1000RU Blade Guard Assembly – Exploded View

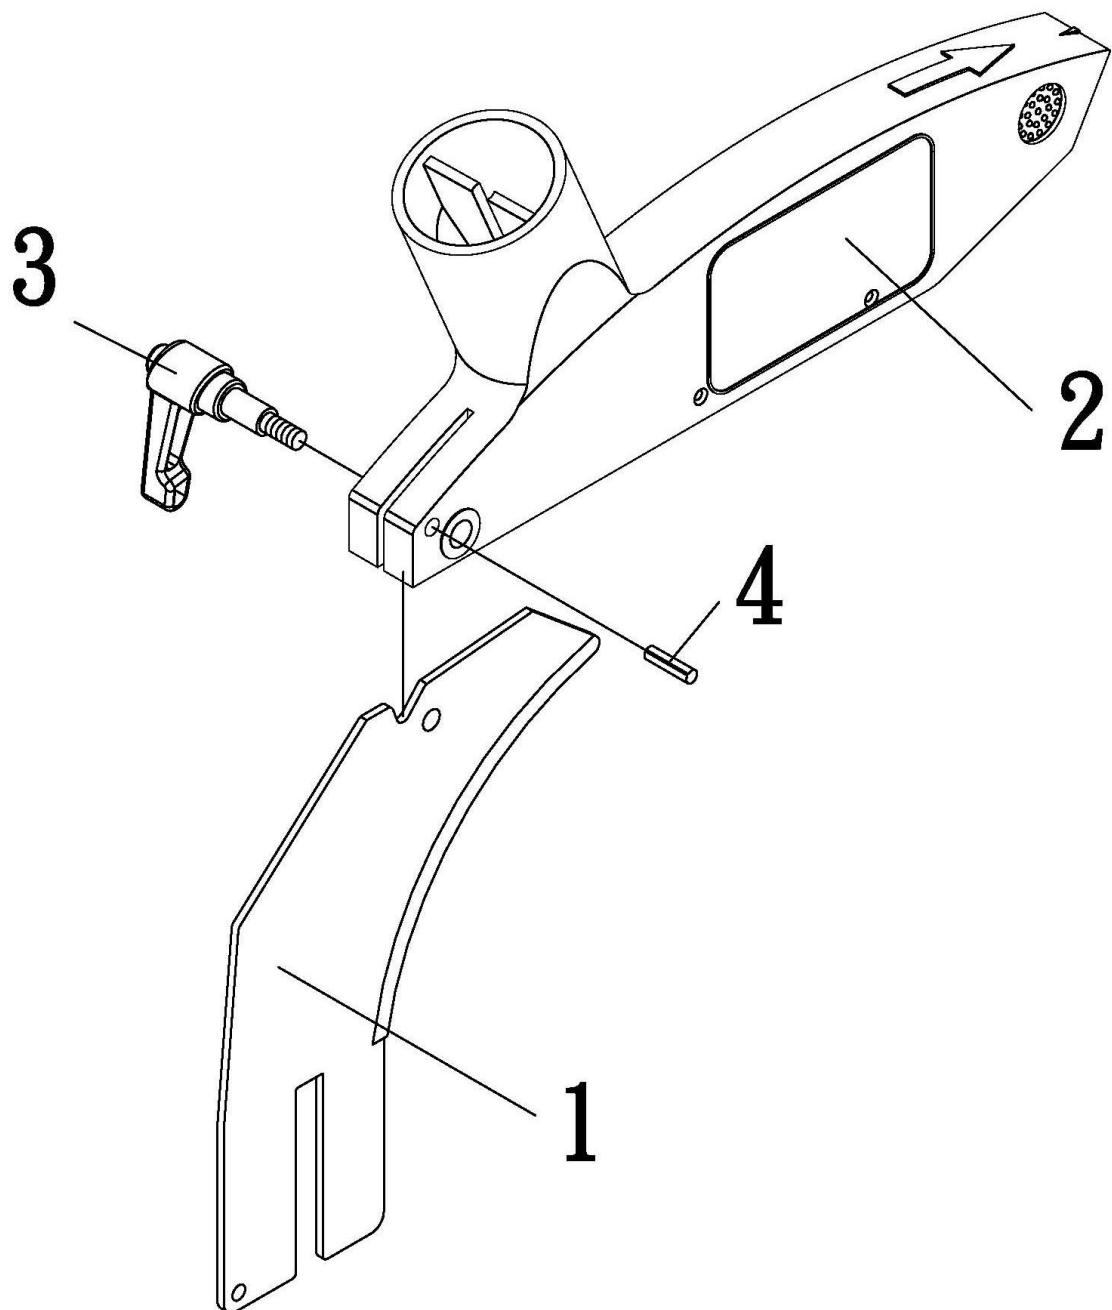


### 15.3.2 PM1000RU Blade Guard Assembly – Parts List

Index No	Part No	Description	Size	Qty
.....	PM1000-BGARU	Blade Guard Assembly (index #1 thru 4)	.....	1
1	PM1000-301RU	Riving Knife	Thickness 0.1"	1
2	PM1000-302RU	Blade Guard Body	.....	1
3	PM1000-303RU	Lock Handle	M8	1
4	PM1000-304RU	Roll Pin	M6 x 30	1

## 16.0 Electrical Connections for PM1000RU

**2HP,230V,50Hz**

### Magnetic Switch

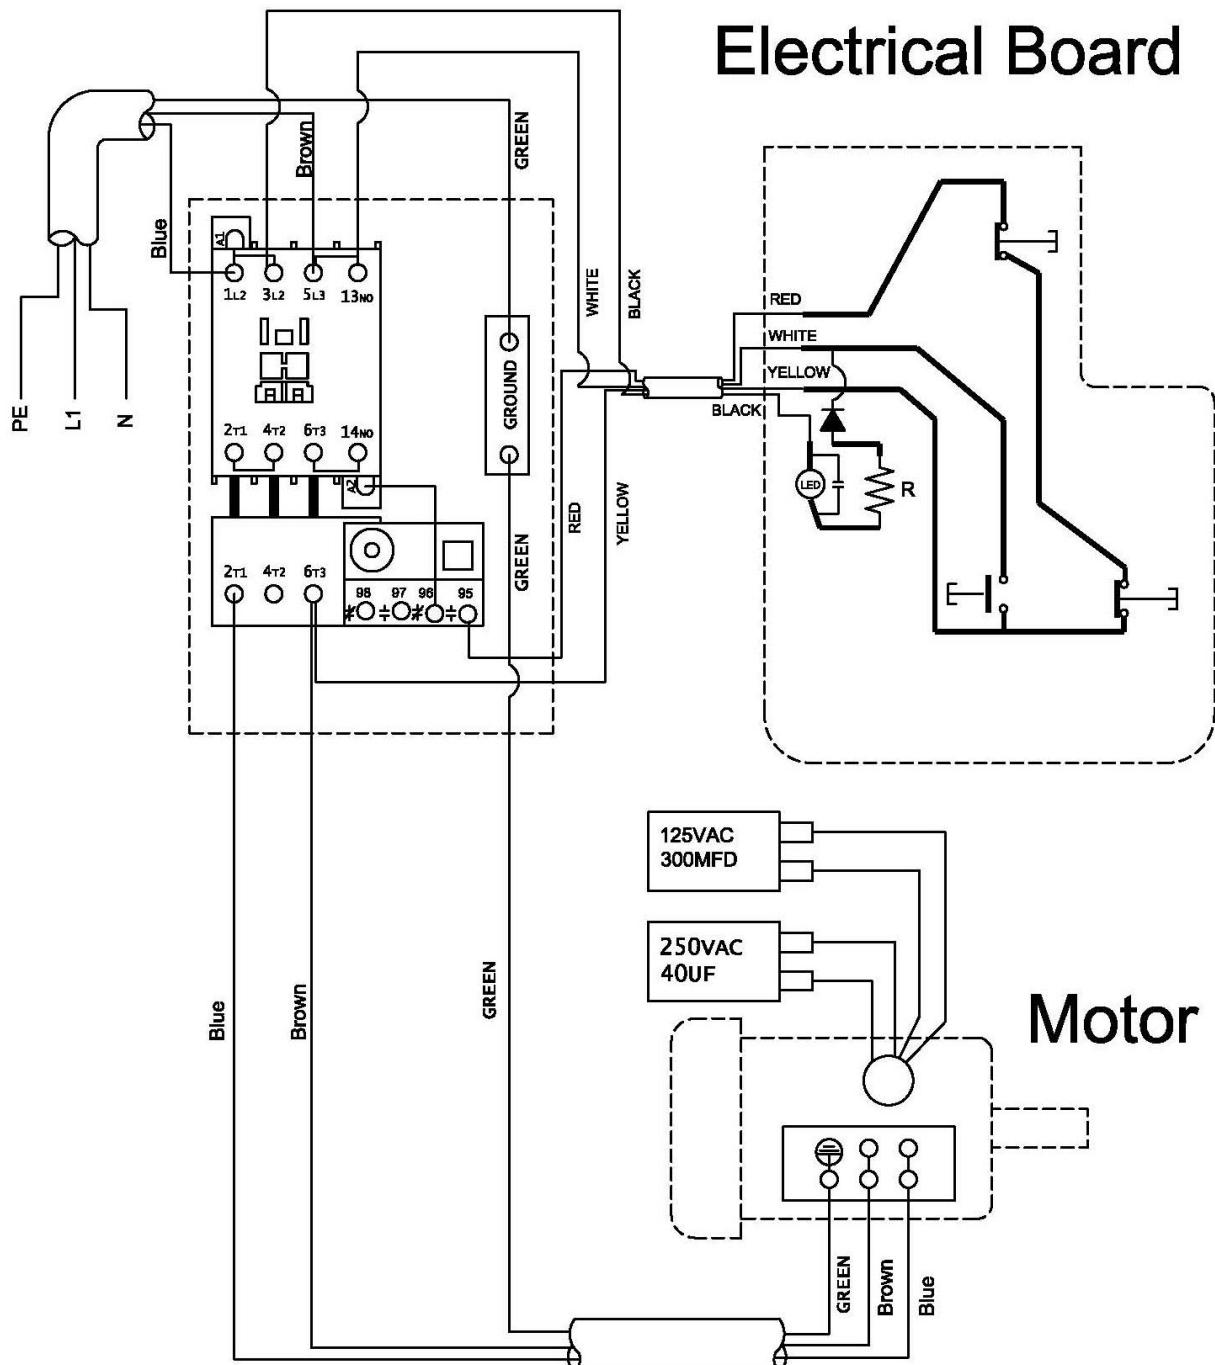

**3HP,400V,50Hz**

# Magnetic Switch

